



Původní návod k používání

Pôvodný návod na použitie

Original operating manual

Instrucciones de uso originales

Оригинал руководства по эксплуатации

Instrukcja oryginalna

Eredeti használati útmutató

ESR 500



Původní návod k používání (CS)	6
Pôvodný návod na použitie (SK).....	10
Original operating manual (EN)	14
Instrucciones de uso originales (ES)	18
Оригинал руководства по эксплуатации (RU)	22
Instrukcja oryginalna (PL).....	26
Eredeti használati útmutató (HU)	30

Symboly použité v návodu a na stroji

Symboly použité v návode a na stroji

Symbols used in the manual and on the machine

Изображение и описание пиктограмм

Símbolos y su significado

Symbole užate w instrukcji i na maszynie

A gépen és a használati útmutatóban alkalmazott jelek



Varování před všeobecným nebezpečím!

Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom!

Warning of general danger!

¡Aviso ante un peligro general!

Предупреждение об общей опасности!

Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem!

Figyelmezetés általános veszélyekre!



Pozor! Pro snížení rizika úrazu čtěte návod!

Pozor! Pre zniženie rizika úrazu si prečítajte návod!

Caution! Read this manual to reduce the injury hazard!

¡Cuidado! Lea las instrucciones para reducir los riesgos de que se produzcan daños.

Внимание! С целью снижения риска травмы читайте инструкцию!

Uwaga! Dla zmniejszenia ryzyka urazu należy przeczytać niniejszą instrukcję!

Figyelem! A balesetek megelőzése érdekében olvassa el a használati útmutatót!



Dvojitá izolace

Dvojité izolácia

Double insulation

Aislamiento doble

Двойная изоляция

Podwójna izolacja

Kettős szigetelés



Nepatří do komunálního odpadu!

Nepatri do komunálneho odpadu!

Not to be included in municipal refuse!

¡No puede desecharse con los residuos de la comunidad!

Не относится к коммунальным отходам!

Nie wyrzucać do odpadu komunalnego!

Háztartási hulladékok közé kidobni tilos!

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky

Scope of delivery


Incluido en el suministro

Комплект поставки

W wyposażeniu standardowym

Szállítmány tartalma

		Typ / Objednaci číslo Typ / Vecné číslo Type / Article number Tipo / Nº de artículo Тип / Товарный № Typ / Numer katalogowy Tipus / Megrendelési szám	65 404 193
Elektrický rázový utahovák Elektrický rázový utahovák Electric impact wrench Atornillador de impacto Электрический ударный гайковерт Elektryczny klucz udarowy Elektromos ütvecsavarozó		ESR 500	1x
Opasková spona Opasková spona Belt clip Gancho para cinturón Держатель на ремень Klamra do zaviesenia na pasku Óvcsat			1x
Přechodový adaptér Přechodový adaptér Impact socket adapter Adaptador de transición Переходной адаптер Adapter z redukcjí Redukció		AD-ASR 14	1x

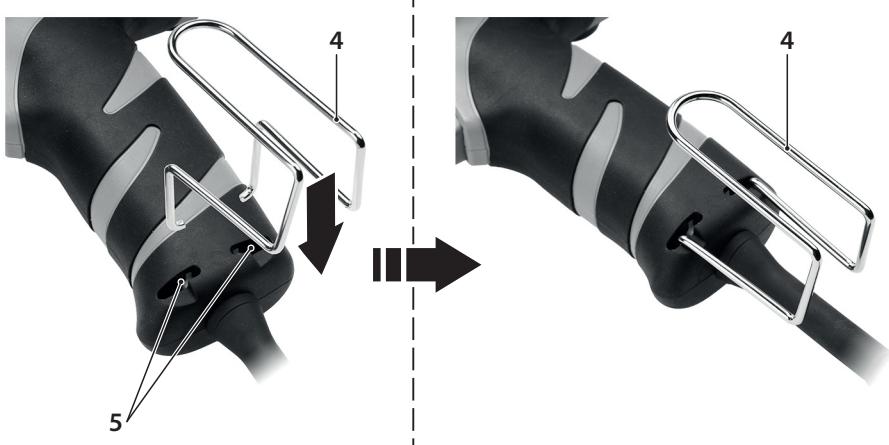

Elektrický rázový utahovák ESR 500**Původní návod k používání (CS)****Obsah**

Popis stroje	6
Všeobecné bezpečnostní pokyny	6
Technická data.....	6
Zvláštní bezpečnostní předpisy.....	7
Informace o hlučnosti a vibracích	7
Použití	7
Princip funkce	7
Dvojitá izolace	7
Montáž opaskové spony	8
Uvedení do provozu	8
Pokyny pro používání	8
Údržba a servis	8
Příslušenství	9
Skladování.....	9
Recyklace	9
Záruka	9
Prohlášení o shodě.....	9

Popis stroje

- 1Tlačítko spínače s regulací otáček
- 2Přepínač směru otáčení
- 3Vřeteno – ½" čtyřhran se západkovým čepem
- 4Opasková spona
- 5Uložení pro opaskovou sponu

Technická data

Typ	ESR 500
Napětí (V)	230
Kmitočet (Hz)	50–60
Příkon (W)	480
Otáčky naprázdno (min^{-1})	0–2 600
Počet úderů (min^{-1})	0–3 000
Dotahovací moment max. (Nm)	570
Rozsah použití:	
Metrické šrouby	M10–M22*
Vruty do dřeva ø max. (mm)	8
Vrtání ø max. (mm):	do kovu do dřeva
	8 18
Vřeteno	½" čtyřhran
Upínání na vřetenu	západkový čep
Hmotnost (kg)	1,52
Třída ochrany	II / □

* Při použití adekvátních torzních tyčí lze utáhnout šrouby od M8

Všeobecné bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a celý návod. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

Uschověte veškeré pokyny a návod pro budoucí použití.

Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, nebo nářadí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

1) Bezpečnost pracovního prostředí

- a) Udržujte pracoviště v čistotě a dobré osvětlené. Nepořádek a tmavá místa na pracovišti vyváží příčinou nehod.
 - b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparы.
 - c) Při používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí a dalších osob. Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.
- 2) **Elektrická bezpečnost**
 - a) **Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce.** Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vidlice. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehozeny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - b) **Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky.** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
 - c) **Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - d) **Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům.** Nikdy ne-netahejte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vidlice za zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hrany a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - e) **Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte pro-**

dulužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání produlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

f) Používá-li se elektrické nářadí ve vlnkých prostorech, použijte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

a) Při používání elektrického nářadí budte pozorní, venujte pozornost tomu, co právě děláte, soustředte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léku. Chvílková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.

b) **Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí.** Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokryvka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.

c) **Vyuvarujete se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínací při zapojování vidlice držáka zásuvky a/nebo při zasouvání baterii či při přenášení nářadí vypnutý.** Přenášení nářadí s prstem na spináči nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spináčem může být příčinou nehod.

d) **Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče.** Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněný k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.

e) **Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu.** Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídatelných situacích.

f) **Oblékujte se vhodným způsobem.** Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Děbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.

g) **Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k od-sávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána.** Použití tétoho zařízení může omezit nebezpečí způsobené vznikajícím prachem.

4) Používání elektrického nářadí a peče o ně

a) **Nepretěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určeno pro prováděnou práci.** Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.

b) **Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spináčem.** Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spináčem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) **Odpoujte nářadí vytažením vidlice ze síťové zásuvky a/nebo odpojením baterií před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí.** Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.

d) **Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly.** Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.

e) **Udržujte elektrické nářadí. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí.** Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.

f) **Řezací nástroje udržujte ostré a čisté.** Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zahrýzají za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontrolouje.

g) **Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné prá-**

ce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) Servis

a) **Opravu vašeho elektrického nářadí svěřte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly.** Tímto způsobem bude zajistěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického nářadí jako před opravou.

Zvláštní bezpečnostní předpisy

a) **Při provádění činnosti, kde se upevňovací prvek může dotknout skrytého vedení, držte elektromechanické nářadí za úchopové izolované povrchy.** Dotyk upevňovacího prvku se „živým“ vodičem může způsobit, že se neizolované kovové části elektromechanického nářadí stanou „živými“ a mohou vést k úrazu uživatele elektrickým proudem.

Informace o hlučnosti a vibracích

Hodnoty byly naměřeny v souladu s ČSN EN 62841.

Hladina akustického tlaku L_{PA} = 78,33 dB (A).

Hladina akustického výkonu L_{WA} = 83,99 dB (A).

Nepřesnost měření K = 3 dB (A).

Pozor! Při práci vzniká huk!

Používejte ochranu sluchu!

Vážená hodnota vibrací působící na ruce a paže $a_h = 18,88 \text{ m/s}^2$.

Nepřesnost měření K = 1,5 m/s².

Uvedené hodnoty vibrací a hlučnosti byly změny podle zkušebních podmínek uvedených v ČSN EN 62841 a slouží pro porovnání nářadí. Jsou vhodné také pro předběžné posouzení zatížení vibracemi a hlukem při použití nářadí.

Uvedené hodnoty vibrací a hlučnosti se vztahují k hlavnímu použití elektrického nářadí. Při jiném použití elektrického nářadí, s jinými nástroji nebo před nedostatečnou údržbou se zatížení vibracemi a hlukem může během celé pracovní doby výrazně zvýšit.

Pro přesné posouzení během předem stanovené pracovní doby je nutné zohlednit také dobu chodu nářadí na volnoběh a vypnutí nářadí v rámci této doby. Tím se může zatížení během celé pracovní doby výrazně snížit.

Použití

Elektrický rázový utahovák je určen k zašroubování (datazení) nebo k vyšroubování (povolení) matic a šroubů se šestihranou hlavou, okrajovou a s využitím přechodového adaptéru AD-ASR 14 pro vrtání do dřeva, kovy a plastických hmot vrtáků se šestihranou upínací stopkou.

Vzhledem k nízké hmotnosti je utahovák snadno ovladatelný a dobré se s ním manipuluje, což umožňuje jeho použití na montážních linkách, v opravárenských provozech, na stavbách apod.

Z neurčené použití ručí sám uživatel.

Princip funkce

Vrtečno (3) s nástrojem je poháněno elektromotorem přes převod a pružinový úderový mechanismus.

Pracovní proces se dělí na dvě fáze:

1. Šroubování;

2. Utažení.

Úderový mechanismus se uvede v činnost, až je-li šroubový spoj pevný – motor je zatížen.

Úderový mechanismus v tomto okamžiku mění sílu motoru na rovnometrážní otáčivé údery. Při uvolňování šroubů je tento proces opačný.

Dvojitá izolace

Pro maximální bezpečnost uživatele jsou naše přístroje konstruovány tak, aby odpovídaly platným evropským předpisům (normám EN). Přístroje s dvojitou izolací jsou označeny mezinárodním symbolem dvojitého čtverce. Takové přístroje nesmějí být uzemněny a k jejich napájení stačí kabel se dvěma žilami. Přístroje jsou odrušeny podle normy ČSN EN 55014.

Montáž opaskové spony



Pozor! Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Před jakoukoliv manipulací se strojem vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

Položte stroj na vodorovnou podložku (např. pracovní stůl). Volné konce opaskové spony (4) odtahněte od sebe a zasuňte do otvorů pro uložení opaskové spony (5) až na doraz. Opaskovou sponu (4) můžete nasadit na stroj z pravé i z levé strany držadla stroje. Pozor na převrácenou montáž opaskové spony (4). Orientace opaskové spony (4) musí odpovídат obrázku.

Po namontování opaskové spony (4) zkontrolujte, zda zahnutí na volných koncích opaskové spony zapadlo správně do vybraných otvorů pro uložení opaskové spony (5) na opačné straně držadla stroje.

Uvedení do provozu

Zapnutí

Stisknutím tlačítka spínače (1) a jeho postupným stlačováním lze plynule regulovat otáčky.

Vypnutí

Uvolněním tlačítka spínače (1). Doběh vřetene je při volnoběžném chodu pozvolný a není elektronicky ani mechanicky brzděn.

Nížší rychlosť je vhodná pro navedení vrutu/šroubu do materiálu. Vysší rychlosť je vhodná pro zatažení vrutu/šroubu do materiálu nebo pro vrtání.



Pozor! Dlouhodobá periodická manipulace s rychlosťí se nedoporučuje. Může vést k poškození spínače.

Změna smyslu otáčení

Přepínacem směru otáčení (2) se mění smysl otáčení:

- Zatláčením zprava doléva – pravý běh.
- Zatláčením zleva doprava – levý běh.
- Tlačítko v mezipoloze – jištění proti zapnutí.

Pozor!

Přejete-li si změnit polohu přepínače směru otáčení, zkонтrolujte nejprve, že je tlačítko spínače v základní poloze.

Poznámka:

Při prvním použití nářadí po změně směru otáčení může být zpočátku slyšet hlasité cvaknutí. To je normální jev a neznamená to žádny problém.

Upínání nástrojů

Při nasazování nástrojů dbejte vždy na to, aby tyto nástavce byly nařazeny na vřeteno (3) nebo do přechodového adaptéra až na doraz.

Pokyny pro používání

Stroj nasadte na matici/šroub pouze ve vypnutém stavu.

Moment dotažení je závislý na době utahování. Maximální dotahevací moment vyplývá z dílčích momentů dosažených údery. Maximálního dotahevacího momentu se dosáhne po uplynutí doby úderů cca 6–10 s. Po této době se moment zvýší jen velmi málo, avšak významně se zahrneje úderový mechanismus.

Důsledkem přílišného zahřátí dochází k vysokému opotřebení všech dílů úderového mechanismu a vysoké spotřebě mazacího tuku.

Dobu utahování je třeba pro každý žádaný moment určit. Dosahovaný utahovací moment je třeba neustále prověrovat momentovým klíčem.

Pro použití rozlišujeme dva charakteristické druhy spojení:

Tvrde spojení:


Stažení šroubovým spojením dvou nebo více, obvykle kovových dílů, které při dotažování nepruží ani se uvažovaným tlakem ne-deformují.

Měkké spojení:

Stažení šroubovým spojením dvou nebo více dílů, z nichž alespoň jeden je z takového materiálu nebo takového provedení, že se uvažovaným tlakem deformeuje nebo pruží.

Požadovaná doba utahování se zhruba určí podle přiloženého diagramu. Třída pevnosti šroubu a maticy podle normy ISO 898-1: 10,9.

M (Nm)

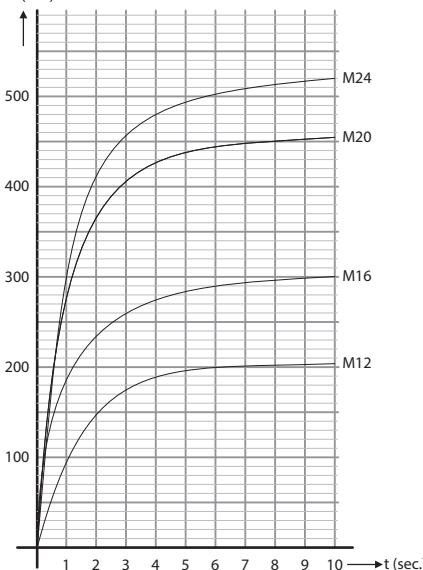

Podle druhu a charakteru utahovaných součástí je potřeba každý případ odzkoušet samostatně. Doba utahování delší než 10 s má jen nepatrný vliv na zvýšení utahovacího momentu.

Šrouby menších velikostí lze utahovat pouze při měkkém spojení, přičemž doba utahování do možného narušení šroubu může být i kratší než 1 s. Doba utahování by v těchto případech neměla přesahnout 2–3 s.

Při použití torzních týc lze utahovat šrouby od M8. Při povolávání šroubových spojení (zrezivělé šrouby apod.) může nastat případ, že ani výše uvedená max. doba působení mechanismu (10 s) nebude stačit. V těchto případech je nutné nechat působit mechanismus přerušovaně, zhruba v cyklech 10 s tlučení a 10 s chod naprázdno po chlazení stroje.

Údržba a servis

Pozor! Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Před jakoukoliv manipulací se strojem vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

- Větrací otvory krytu motoru se nesmí upcat.
- Výměna kabelu se smí provádět pouze v odborné elektrotechnické dílně, která má oprávnění tyto práce provádět.

Pocca 50 hodinách provozu se musí provést následující práce:

- Kontrola délky kartáčů. Kartáče kratší jak 5 mm vyměnit za nové.
- Výměna mazacího tuku v úderovém mechanismu, převodech a ložiskách.

Pozor! Se zřetelem na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem a zachování třídy ochrany, se musí všechny práce údržby a servisu, které vyžadují demontáž kapoty stroje, provádět pouze v autorizovaném servisním středisku!

Aktuální seznam autorizovaných servisů najeznete na našich webových stránkách www.narex.cz v sekci „Servisní místa“.

Příslušenství

Příslušenství doporučované k použití s tímto nářadím je běžně dostupné spotřební příslušenství dostupné v prodejnách s ručním elektronářadím.

Vřeteno stroje je opatřeno západkovým čepem, který umožňuje přímé uchycení nástavců (orechů) a nevyžaduje použití jiných upínacích systémů (O-kroužek, pojistný kolík, drátěná spojka).

Pro vrtání nebo drobné šroubovací aplikace ve dřevu a plastu je nutné vždy na vřeteno nasadit přechodový adaptér AD-ASR 14, který umožňuje použití příslušenství (vrtáky, držáky bitů, prodloužené bity, zástrčné nástavce) se šestihranou upínací stopkou E6.3.

Skladování

Zabalený stroj lze skladovat v suchém skladu bez vytápění, kde teplota neklesne pod -5 °C.

Nezabaleny stroj uchovávejte pouze v suchém skladu, kde teplota neklesne pod +5 °C a kde bude zabráněno náhlým změnám teploty.

Recyklace

Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozující životní prostředí.

Pouze pro země EU:

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné rozebrané elektronářadí shromázděno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Záruka

Pro naše stroje poskytujeme záruku na materiální nebo výrobní vadu podle zákonních ustanovení dané země, minimálně však 12 měsíců. Ve státech Evropské unie je záruční doba 24 měsíců při výhradně soukromém používání (prokázáno fakturou nebo dodacím lístek).

Škody vyplývající z přirozeného opotřebení, přetěžování, nesprávného zacházení, resp. škody zaviněné uživatelem nebo způsobené použitím v rozporu s návodem k obsluze, nebo škody, které byly při nákupu známy, jsou ze záruky vyloučeny.

Reklamací mohou být uznány pouze tehdy, pokud bude stroj v ne-rozebraném stavu zaslán zpět dodavateli nebo autorizovanému servisnímu středisku NAREX. Dobře si uschovejte návod k obsluze, bezpečnostní pokyny, seznam náhradních dílů a doklad o koupě. Jinak platí vždy dané aktuální záruční podmínky výrobce.

Poznámka

Na základě neustálého výzkumu a vývoje jsou vyhrazeny změny zde uvedených technických údajů.

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky následujících norem a směrnic.

Bezpečnost:

ČSN EN 62841-1; ČSN EN 62841-2-2
Směrnice 2006/42/EC

Elektromagnetická kompatibilita:

ČSN EN 55014-1; ČSN EN 55014-2; ČSN EN 61000-3-2;
ČSN EN 61000-3-3; ČSN EN 62233

Směrnice 2014/30/EU

RoHS:

Směrnice 2011/65/EU

Místo uložení technické dokumentace:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká republika



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Jednatel společnosti
01. 08. 2017

Elektrický rázový utahovák ESR 500

Pôvodný návod na použitie (SK)

Obsah

Popis stroje	10
Všeobecné bezpečnostné pokyny	10
Technická dátka.....	10
Zvláštne bezpečnostné predpisy.....	11
Informácie o hlučnosti a vibráciach.....	11
Použitie	11
Princíp funkcie	11
Dvojité izolácia.....	12
Montáž opaskovej spony	12
Uvedenie do prevádzky	12
Pokyny pre používanie	12
Údržba a servis	13
Príslušenstvo	13
Skladovanie.....	13
Recyklácia.....	13
Záruka.....	13
Vyhľásenie o zhode	13

Popis stroje

- 1Tlačidlo spínača s reguláciou otáčok
- 2Prepínač smeru otáčania
- 3Vreteno – ½" štvorhran so západkovým čapom
- 4Opasková spona
- 5Uloženie pre opaskovú sponu

Technická dátka

Typ	ESR 500
Napätie (V)	230
Kmitočet (Hz)	50–60
Príkon (W)	480
Otáčky naprázdno (min^{-1})	0–2 600
Počet úderov (min^{-1})	0–3 000
Doťahovačí moment max. (Nm)	570
Rozsah použitia:	
Metrické skrutky	M10–M22*
Skrutky do dreva ø max. (mm)	8
Vŕtanie ø max. (mm):	
do kovu	8
do dreva	18
Vreteno	½" štvorhran
Upínanie na vretene	západkový čap
Hmotnosť (kg)	1,52
Trieda ochrany	II / □

* Pri použítií adekvátnych torzných tyčí je možné utiahnuť skrutky od M8

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a celý návod. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže pôsť k úrazu elektrickým prúdom, domnívaniu sa o vlastníctve alebo k väznejmu zraneniu osôb.

Uschovajte všetky pokyny a návod pre budúce použitie.

Pod výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch sa myslí elektrické náradie napájané (po-hyblivým prívodom) zo siete alebo náradie napájané z batérií (bez po-hyblivého prívodu).

1) Bezpečnosť pracovného prostredia

- Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené. Neporiaďok a trnavé miesta na pracovisku bývajú príčinou nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horlavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výparu.
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte prístupu detí a ďalších osôb. Ak budete vyuřovaný, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) Elektrická bezpečnosť

- Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. Vidlicu nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom obmedzia vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami a zodpovedajúce zásuvke.
- Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- Nevystavujte elektrické náradie daždu, vĺhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte pohyblivý prívod k iným účelom. Nikdy ne-noste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani nevytráhavajte vidlicu zo zásuvky ľahom za prívod. Chráňte prívod pred horkom, mastnotou, ostrými hranami a pohybujúci-mi sa časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

f) Ak sa používa elektrické náradie vo vlnkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3 Bezpečnosť osôb

a) Pri používaní elektrického náradia budte pozorný, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústredte sa a triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavený alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť väzne poranenie osôb.

b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokryvka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.

c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Ubezpečte sa, či je spínač pri zapojovaní vidlice do zásuvky alebo pri zasúvaní batérií či pri prenášaní náradia vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapojovanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.

d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovacie nástrój alebo kľúč, ktorý ponecháte pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.

e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredviďaných situáciach.

f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte volné odvery ani šperky. Dabajte, aby vaše vlasy, odver a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Volné odvery, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami.

g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia k odsávaniu a zberi prachu, zabezpečte, aby také zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo spôsobené vznikajúcim prachom.

4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť o neho

a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.

b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom. Akékolvek elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.

c) Odpojujte náradie vytiahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky alebo odpojením batérií pred akýmkolvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívanejho elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosah detí a nedovolte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.

e) Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblosť, sústredte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékolvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohrozit funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zabezpečte jeho opravu. Vela nehôd je spôsobených nedostatočne udržovaným elektrickým náradím.

f) Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržované a naoštrené rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou

zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa jednodušie kontrolouje.

g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétné elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia k vykonávaniu iných činností, ako pre aké bolo určené, môže viest' k nebezpečnému situáciám.

5 Servis

a) Opravu väčšieho elektrického náradia zvere kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely. Týmto spôsobom bude zabezpečená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.

Zvláštné bezpečnostné predpisy

a) Pri vykonávaní činnosti, kde sa upevňovači prvok môžu dotknúť skrytého vedenia alebo svojho vlastného prívodu, držte elektromechanické náradie za uchopové izolované povrchy. Dotyk upevňovača prvku so „živým“ vodičom môže spôsobiť, že sa neizolované kovové časti elektromechanického náradia stanú „živými“ a môžu viest' k úrazu užívateľa elektrickým prúdom.

Informácie o hlučnosti a vibráciách

Hodnoty boli namerané v súlade s EN 62841.

Hladina akustického tlaku $L_{pA} = 78,33$ dB (A).

Hladina akustického výkonu $L_{WA} = 83,99$ dB (A).

Nepresnosť meraní K = 3 dB (A).

 POZOR! Pri práci vzniká hľuk!

Používajte ochranu sluchu!

Vážená hodnota vibrácií pôsobiacich na ruky a paže $a_h = 18,88$ m.s⁻². Nepresnosť meraní K = 1,5 m.s⁻².

Uvedené hodnoty vibrácií a hlučnosti boli zmerané podľa skúšobných podmienok uvedených v EN 62841 a slúžia pre porovnanie náradia. Sú vhodné taktiež pre predbežné posúdenie zataženia vibráciami a hlukom pri použíti náradia.

Uvedené hodnoty vibrácií a hlučnosti sa vzťahujú k hlavnému použitiu elektrického náradia. Pri inom použíti elektrického náradia, s inými nástrojmi alebo pri nedostatočnej údržbe sa zataženie vibráciami a hlukom môže počas celého pracovného času výrazne zvýšiť.

Pre presné posúdenie počas dopredu stanoveného pracovného času je nutné zohľadiť taktiež čas chodu náradia na volnobeh a vypnutie náradia v rámci tohto času. Tým sa môže zataženie počas celého pracovného času výrazne znížiť.

Použitie

Elektrický rázový utáhovák je určený pre zaskrutkovanie (dotiahnutie) alebo pre vyskrutkovanie (povolenie) matíc a skrutiek so šestzáhrannou hlavou, okrajovo a s využitím prechodového adaptéra AD-ASR 14 pre vŕtanie do dreva, kovu a plastických hmôt vŕtakmi so šestzáhrannou úpláncou stopkou.

Vzhľadom k nízkej hmotnosti je utáhovák jednoducho ovládateľny a dobre sa s ním manipuluje, čo umožňuje jeho použitie na montážnych linkách, v oprávňenských prevádzkach, na stavbách apod. Za neurčené použitie ručí sám užívateľ.

Princíp funkcie

Vreteno (3) s nástrom je poháňané elektromotorom cez prevod a pružinový úderový mechanizmus.

Pracovný proces sa delí na dve fáze:

1. Skrutkovanie;
2. Utiahnutie.

Úderový mechanizmus sa uvedie do činnosti, až keď je skrutkový spoj pevný – motor je zatažený.

Úderový mechanizmus v tomto okamihu mení silu motora na rovnomerné otáčavé údery. Pri uvoľňovaní skrutiek je tento proces opačný.

Dvojítá izolácia

Pre maximálnu bezpečnosť používateľa sú naše prístroje konštruované tak, aby zodpovedali platným európskym predpisom (normám EN). Prístroje s dvojitoú izoláciou sú označené medzinárodným symbolom dvojitého štvorca. Také prístroje nesmú byť uzemnené a na ich napájanie stačí kábel s dvoma žilami. Prístroje sú odrušené podľa normy EN 55014.

Montáž opaskovej spony

Pozor! Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom. Pred akoukoľvek manipuláciou so strojom vytihnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!

Položte stroj na vodorovnú podložku (napr. pracovný stôl). Vlhé konce opaskovej spony (4) odtiahnite od seba a zasuňte do otvorov pre uloženie opaskovej spony (5) až na doraz. Opaskovú spnu (4) môžete nasadiť na stroj z pravej aj z ľavej strany držadla stroja. Pozor na prevrátenú montáž opaskovej spony (4). Orientácia opaskovej spony (4) musí zodpovedať obrázku.

Po namontovaní opaskovej spony (4) skontrolujte, či zahnutie na volných koncoch opaskovej spony zapadlo správne do vybratia v otvoroch pre uloženie opaskovej spony (5) na opačnej strane držadla stroja.

Uvedenie do prevádzky

Zapnutie

Stláčením tlačidla spínača (1) a jeho postupným stláčaním je možné otáčky plynule regulať.

Vypnutie

Uvoľnením tlačidla spínača (1). Dobeh vretena je pri volnobežnom chode pozvolný a nie je elektronicky ani mechanicky brzdený.

Nížia rýchlosť je vhodná pre navedenie skrutky do materiálu. Vyššia rýchlosť je vhodná pre zaťaženie skrutky do materiálu alebo pre vŕtanie.

Pozor! Dlhodobá periodická manipulácia s rýchlosťou sa neodporúča. Môže viesť k poškodeniu spínača.

Zmena zmyslu otáčania

Prepínacícom smeru otáčania (2) sa mení zmysel otáčania:

- Zatláčením sprava dolava – pravý beh.
- Zatláčením zľava doprava – ľavý beh.
- Tlačidlo v medzipolohe – istenie proti zapnutiu.

Pozor!

Ak si želáte zmeniť polohu prepínača smeru otáčania, skontrolujte najprv, či je tlačidlo spínača v základnej polohe.

Poznámka:

Pri prvom použití náradia po zmene smeru otáčania môže byť spočiatku počúť hlasité cvaknutie. To je normálny jav a neznamená to žiadny problém.

Upínanie nástrojov

Pri nasadzovaní nástrojov dbajte vždy na to, aby tieto nadstavce boli nastrčené na vreteno (3) alebo do prechodového adaptéra až na doraz.

Pokyny pre používanie

Stroj nasadte na maticu/skrutku iba vo vypnutom stave.

Moment dotiahnutia je závislý od doby utáhovania. Maximálny dotáhovaci moment vypĺýva z čiastkových momentov dosiahnutých údermi. Maximálneho dotáhovacieho momentu sa dosiahne po uplynutí doby úderov cca 6–10 s. Po tejto dobe sa moment zvýší len veľmi málo, avšak významne sa zohreje úderový mechanizmus. Dôsledkom prílišného zohriatia dochádza k vysokému opotrebení všetkých dielov úderového mechanizmu a k vysokej spotrebe mazacieho tuku.

Dobu utáhovania je potrebné pre každý žiadaný moment určiť. Dosahovaný utáhovací moment je potrebné neustále preverovať momentovým kľúčom.

Pre použitie rozlišujeme dva charakteristické druhy spojenia:

Tvrde spojenie:


Stiahnutie skrutkovým spojením dvoch alebo viacerých, obvykle kovových dielov, ktoré pri dotáhovaní nie sú pružné a ani sa uvažovaným (predpokladaným zamýšľaným) tlakom nedeformujú.

Mäkké spojenie:

Stiahnutie skrutkovým spojením dvoch alebo viacerých dielov, z ktorých aspoň jeden je z takého materiálu alebo takého prevedenia, že sa uvažovaným tlakom deformeje alebo je pružný.

Požadovaná doba utáhovania sa zhruba určí podľa priloženého diagramu. Trieda pevnosti skrutky a matice podľa normy ISO 898-1: 10,9.

M (Nm)

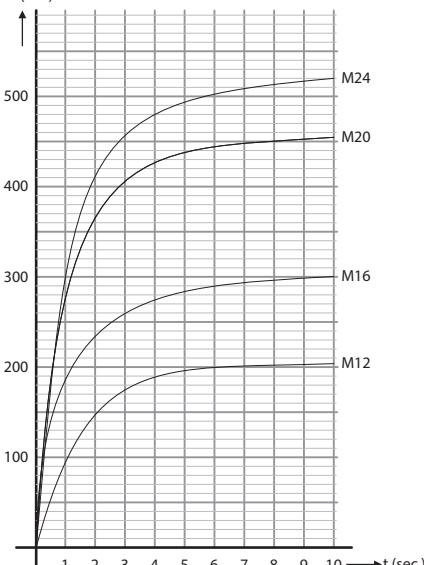

Podľa druhu a charakteru utáhovaných súčasťí je potrebné odsúšať každý prípad samostatne. Doba utáhovania dlhšia ako 10 s má len nepatrny vplyv na zvýšenie utáhovacieho momentu.

Skrutky menších velkostí je možné utáhovať iba pri mäkkom spojení, pričom doba utáhovania do možného narušenia skrutky môže byť aj kratšia ako 1 s. Doba utáhovania by v týchto prípadoch nemala presiahnuť 2–3 s.

Pri používaní torzných tyčí je možné utáhovať skrutky od M8.

Pri povolovaní skrutkových spojení (zhrdzavené skrutky apod.) môže nastať prípad, že ani výššie uvedená max. doba pôsobenia mechanizmu (10 s) nebude stačiť. V týchto prípadoch je nutné pre chladenie stroja nechať pôsobiť mechanizmus prerušované, zhruba v cykloch 10 s tlenia a 10 s chod naprázdno.

Údržba a servis

Pozor! Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom. Pred akoukolvek manipuláciou s nabíjačkou vytihnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

- Vetracie otvory krytu motora sa nesmú upchať.
- Výmena kábla sa smie robiť iba v odbornej elektrotechnickej dielni, ktorá má oprávnenie tieto práce vykonávať.

Po cca 50 hodinách prevádzky sa musia vykonať nasledujúce práce:

- Kontrola dĺžky kief. Kefy kratšie ako 5 mm vymeniť za nové.
- Výmena mazacieho tuku v úderovom mechanizme, prevodoch a ložiskach.

Pozor! So zretelom na bezpečnosť pred úrazom elektrickým prúdom a zachovaniu triedy ochrany, sa musia všetky práce údržby a servisu, ktoré vyžadujú demontaž kapoty stroja, robiť iba v autorizovanom servisnom stredisku!

Aktuálny zoznam autorizovaných servisov nájdete na našich webových stránkach www.narex.cz v sekcii „Servisné miesta“.

Príslušenstvo

Príslušenstvo odporúčané pre použitie s týmto náradím, je bežne dostupné spotrebne príslušenstvo, ktoré je dostať v predajniach s ručným elektronáradím.

Vreteno stroja je opatrené západkovým čapom, ktorý umožňuje priame uchytenie nadstavcov (orechov) a nevyžaduje použitie iných upínacích systémov (O-kružok, poistný kolík, drôtená spojka).

Pre vŕtanie alebo drobné skrutkovanie aplikácie v dreve a plaste je nutné vždy na vreteno nasadiť prechodom adaptér AD-ASR 14, ktorý umožňuje použitie príslušenstva (vrtáky, držiaky bitov, predĺžené bity, nástrčkové nadstavce) so šestihranou upínanou stopkou E6.3.

Skladovanie

Zabalený stroj je možné skladovať v suchom sklade bez vytápania, kde teplota neklesne pod -5 °C.

Nezabaleny stroj uchovávajte iba v suchom sklade, kde teplota neklesne pod +5 °C a kde bude zabránené náhlym zmenám teploty.

Recyklácia

Elektronáradije, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Len pre krajiny EU:

Nevyhľadávajte elektronáradije do domového odpadu!

Podľa európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej presadení v národných zákonom musí byť neupotrebitelné rozobrané elektronáradije zhromaždené k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Záruka

Pre naše stroje poskytujeme záruku na materiálové alebo výrobné chyby podľa zákonných ustanovení danej krajiny, minimálne však 12 mesiacov. V štátach Európskej únie je záručná lehota 24 mesiacov pri výhradne súkromnom používaní (preukázanie faktúrou alebo dodacím listom).

Skody vyplývajúce z prírodeného opotrebenia, pretažovania, nesprávneho zaobchádzania, resp. škody zavinené používateľom alebo spôsobené použítiom v rozpore s návodom na obsluhu, alebo škody, ktoré boli pri nákupe známe, sú zo záruky vylúčené.

Reklamácia môže byť uznaná, ak bude stroj v nerozobratom stave zaslaný späť dodávateľovi alebo autorizovanému stredisku NAREX. Dobre si uschovajte návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny, zoznam náhradných dielcov a doklad o vždy dané aktuálne záručné podmienky výrobcu.

Poznámka

Na základe neustáleho výskumu a vývoja sú vyhradené zmeny tu uvedených technických údajov.

Vyhľásenie o zhode

Vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem a smerníc.

Bezpečnosť:

EN 62841-1; EN 62841-2-2

Smernica 2006/42/EC

Elektromagnetická kompatibilita:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62233

Smernica 2014/30/EU

RoHS:

Smernica 2011/65/EU

Miesto uloženia technickej dokumentácie:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lipa, Česká republika



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lipa

Maciej Stajkowski
Konateľ spoločnosti
01. 08. 2017

Electric impact wrench ESR 500

Original operating manual (EN)

Table of contents

Description of the device.....	14
General Power Tool Safety Warnings.....	14
Technical data.....	14
Special Safety Instructions.....	15
Information about noise level and vibrations.....	15
Intended use.....	15
How it works.....	15
Double insulation.....	15
Belt clip attachment.....	16
Commissioning.....	16
Instructions for use.....	16
Maintenance and service.....	16
Accessories.....	17
Storage.....	17
Environmental protection.....	17
Warranty.....	17
Certificate of Conformity.....	17

Description of the device

- 1Variable speed switch
- 2Switch for direction of rotation changing
- 3Spindle – ½" square with latch-in pin
- 4Belt clip
- 5Fit for belt clip

Technical data

Type	ESR 500
Voltage (V)	230
Frequency (Hz)	50–60
Input (W)	480
NO-load speed (r.p.m.)	0–2 600
Impact rate (i.p.m.)	0–3 000
Max. tightening torque (Nm)	570
Scope of use:	
Metric bolts	M10–M22*
Wood screws dia. max. (mm)	8
Drilling dia. max. (mm):	
into metal	8
into wood	18
Spindle	½" square
Spindle chucking	latch-in pin
Weight (kg)	1.52
Safety grade	II / □

* Using appropriate torsion bars, bolts of M8 grade and higher can be tightened up

General Power Tool Safety Warnings



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference!

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
 - b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
 - c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.
- 2) Electrical safety**
- a) **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed

(grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,** such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
 - c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
 - d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
 - e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
 - f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- 3) Personal safety**
- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power

tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-slip safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
 - c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
 - d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
 - e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
 - f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
 - g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- 4) Power tool use and care**
- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
 - b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 - c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
 - d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
 - e) **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
 - f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
 - g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5) Service**
- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Special Safety Instructions

- a) **While carrying out activities during which the clamping head may get in contact with electric cable or its own power cord, keep holding the machine by touching the insulated surfaces only.** Clamping head contact with live electric cable may result in conductivity of non-isolated metal parts of the tool and electrical shock injury to user.

Information about noise level and vibrations

The values have been measured in conformity with EN 62841.

Acoustic pressure level $L_{pA} = 78.33 \text{ dB (A)}$.

Acoustic power level $L_{WA} = 83.99 \text{ dB (A)}$.

In accuracy of measurements K = 3 dB (A).

 **ATTENTION! Noise is generated during work!**
Use ear protection!

The weighted value of vibrations affecting hands and arms $a_h = 18.88 \text{ m.s}^{-2}$.

In accuracy of measurements K = 1.5 m.s⁻².

The emission values specified (vibration, noise) were measured in accordance with the test conditions stipulated in EN 62841 and are intended for machine comparisons. They are also used for making preliminary estimates regarding vibration and noise loads during operation.

The emission values specified refer to the main applications for which the power tool is used. If the electric power tool is used for other applications, with other tools or is not maintained sufficiently prior to operation, however, the vibration and noise load may be higher when the tool is used.

Take into account any machine idling times and downtimes to estimate these values more accurately for a specified time period. This may significantly reduce the load during the machine operating period.

Intended use

Electric impact wrench is designed for screwing in (tightening)/ screwing out (loosening) bolts and nuts with hexagonal head. In some cases, socket head adapter AD-ASR 14 with hexagonal clamping shank can be used to enable drilling into wood, metal and plastics.

Being lightweight, the electric impact wrench is easily handled which is useful for tasks on assembly lines, repair, construction etc. User takes full responsibility for any consequences arising from use other than the intended use.

How it works

Spindle (3) with a tool is driven by electromotor gears and the springed impact mechanism.

It is a two-stage process:

1. Screwing;
2. Tightening.

Impact mechanism is put into operation after the bolted joint has been tightened up - motor is loaded.

At this moment, the impact mechanism transforms the power into even rotational impacts. Loosening is a reversed process.

Double insulation

To ensure maximum safety of the user our tools are designed and built to satisfy applicable European standards (EN standards). Tools with double insulation are marked by the international symbol of a double square. These tools must not be grounded and a two-wire cable is sufficient to supply them with power. Tools are shielded in accordance with EN 55014.

Belt clip attachment

Attention! Risk of an electric shock! Please make sure to unplug the tool before any handling.

Put the tool on the even surface (e.g. workbench). Pull apart the loose ends of the belt clip (4) and put them finger tight into the openings for the fit of the belt clip (5). Belt clip (4) can be mounted on the device both from right or left side of the handgrip. Please avoid the inverse mounting of the belt clip (4). Keep the orientation of belt clip (4) as shown in the figure.

Once the belt clip (4) has been installed, please ensure that the bending on the loose ends of the belt clip clicks into the undercut in the holes for the fit of the belt clip (5) on the opposite site of the handgrip.

Commissioning

Switching on

Push the button (1) gradually to adjust the speed.

Switching off

Release the switch (1). Spindle rundown is a gradual process during idling with no electronical or mechanical braking.

Lower speed is suitable for wood screw/screw guidance into the material. Higher speed is suitable for wood screw/screw setting into the material or for drilling.

Attention! Prolonged periodic quick handling is not recommended. It could damage the switch.

Sense of rotation change

The sense of rotation could be changed by rotational direction switch (2):

- Push from right to left for the right run.
- Push from left to right for the left run.
- Keep the button in the middle position for safety lock.

Attention!

Before changing the position of rotational direction switch, please make sure the button is in the base position.

Note:

In the early stage of the first use after changing the rotational direction, a loud click could be heard. It is quite normal and does not indicate any malfunction.

Tools chucking

Please keep in mind that the extensions have to be put finger tight on the spindle (3) or into the impact socket adapter.

Instructions for use

Please turn off the machine before fixing it to the nut/bolt.

Tightening torque depends on the tightening time. Maximum tightening torque is based on partial torques achieved by the impacts. Maximum tightening torque is achieved after the impact period (6–10 s). Only a slight increase in the torque occurs, but the impact mechanism will significantly warm up.

Overheating could lead to high wear of all parts in the impact mechanism and a worse grease economy.

Tightening time should be specified for each required torque. Tightening torque achieved is to be checked by torque wrench regularly.

There are two specific types of connections for use:

Hard connection:


Bolting two or more (usually metallic) parts by screwed joint which does not spring or distort by pressure applied while being tightened.

Soft connection:

Bolting two or more parts from which at least one is from such a material or is of such a design that does not spring or distort by the applied pressure.

Required tightening time is specified in accordance with the enclosed chart. Strength grade of bolts and nuts according to ISO 898-1: 10,9.

M (Nm)

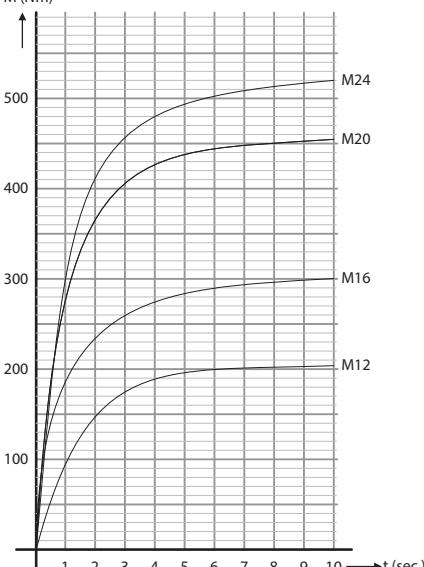

Tightening always depends on the type and the character of the parts to be tightened. Tightening time longer than 10 s only slightly increases the tightening torque.

Smaller bolts can be tightened only in the case of soft connections while the time until wear occurs could be even shorter than 1 s. Tightening time in these cases should not be longer than 2-3 s.

Using torsion bars, bolts of M8 grade and higher can be tightened up

While loosening bolt joints (with rust bolts etc.), even the max. time (10 s) indicated may not be sufficient in some cases. In such cases, you have to use intermittent operation with 10 s cycles of impacts and 10 s idling for cooling.

Maintenance and service

Attention! Risk of electric shock. Prior to start handling the charger, disconnect the line plug from the socket!

- Prevent the air vents of engine housing from clogging.
- For cable change, please visit a professional electrotechnical shop with an appropriate certification.

After 50 hours of operation, please make sure to do the following:

- Inspect the length of brushes. Brushes having more than 5mm in length should be changed.
- Grease in the impact mechanism, gearing and bearings should be changed.

Attention! With respect to protection from el. shock and preservation of the class of protection, all maintenance and service operations requesting jig saw case removal must be performed by the authorized service centre only!

The current list of authorized service centres can be found at our website www.narex.cz, section "Service centres".

Accessories

Accessories recommended for use with these tools are common consumer accessories available in every hand tools store.

Spindle is provided with a latch-in pin which enables you to attach extensions (socket heads) and does not require usage of other clamping systems (O-ring, safety pin, wire coupling).

For drilling or minor screwing tasks into wood or plastics, please make sure to put the socket head adapter AD-ASR 14 on the spindle which enables to use the appropriate accessories (bits, bit holders, extended bits, socket extensions) with hexagonal clamping shang E6.3.

Storage

Packed appliance may be stored in dry, unheated storage place with temperature not lower than -5 °C.

Unpacked appliance should be stored only in dry storage place with temperature not lower than +5 °C with exclusion of all sudden temperature changes.

Environmental protection

Power tools, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycl.

Only for EU countries:

Do not dispose of power tools into household waste!

According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, power tools that are no longer suitable for must be separately collected and sent for recovery in an environmental-friendly manner.

Warranty

Our equipment is under warranty for at least 12 months with regard to material or production faults in accordance with national legislation. In the EU countries, the warranty period for exclusively private use is 24 months (an invoice or delivery note is required as proof of purchase).

Damage resulting from, in particular, normal wear and tear, overloading, improper handling, or caused by the user or other damage caused by not following the operating instructions, or any fault acknowledged at the time of purchase, is not covered by the warranty.

Complaints will only be acknowledged if the equipment has not been dismantled before being sent back to the suppliers or to an authorised NAREX customer support workshop. Store the operating instructions, safety notes, spare parts list and proof of purchase in a safe place. In addition, the manufacturer's current warranty conditions apply.

Note

Due to continuous research and development work, we reserve the right to make changes to the technical content of this documentation.

Certificate of Conformity

We declare that the device meets requirements of the following standards and directives.

Safety:

EN 62841-1; EN 62841-2-2
Directive 2006/42/EC

Electromagnetic compatibility:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62233
Directive 2014/30/EU

RoHS:

Directive 2011/65/EU

Place of storage of the technical documentation:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
CEO of the company
August 1, 2017

Atornillador eléctrico de impacto ESR 500

Instrucciones de uso originales (ES)

Tabla de materias

Descripción del equipo	18
Instrucciones de seguridad generales	18
Datos técnicos	18
Instrucciones especiales de seguridad	19
Información sobre el nivel de ruido y vibraciones	19
Uso	19
Funcionamiento	20
Aislamiento doble	20
Montaje de gancho para cinturón	20
Puesta en servicio	20
Instrucciones de uso	20
Mantenimiento y servicio	21
Accesorios	21
Almacenamiento	21
Reciclaje	21
Garantía	21
Declaración de conformidad	21

Descripción del equipo

- 1Gatillo velocidad variable
- 2Interruptor de sentido de giro
- 3Husillo – ½" cuadrado con botón fiador
- 4Gancho para cinturón
- 5Fijación de gancho para cinturón

Datos técnicos

Tipo	ESR 500
Tensión (V)	230
Frecuencia (Hz)	50–60
Potencia absorbida (W)	480
Revoluciones sin carga (min^{-1})	0–2 600
Número de impactos (min^{-1})	0–3 000
Par de apriete máx. (Nm)	570
Alcance de uso:	
Tornillos métricos	M10–M22*
Tornillos para madera ø max. (mm)	8
Taladrado ø max. (mm):	
en metal	8
en madera	18
Husillo	½" cuadrado
Fijación en husillo	botón fiador
Peso (kg)	1,52
Clase protección	II / □

* Al usar barras de torsión adecuadas se pueden apretar tornillos desde M8

Instrucciones de seguridad generales



¡ADVERTENCIA! Lea todas las instrucciones de seguridad y el manual completo. La violación de todas las siguientes instrucciones puede ocasionar accidentes por contacto con corriente eléctrica, puede originar un incendio y/o causar graves lesiones a las personas.

Guarde cuidadosamente todas las instrucciones y el manual para su uso futuro.

La denominación «herramienta eléctrica», utilizada en las presentes instrucciones de advertencia significa una herramienta eléctrica, que se alimenta (toma móvil) de la red eléctrica, o herramienta, que se alimenta de baterías (sin toma móvil).

1) Seguridad del medio laboral

a) Mantenga limpio y bien iluminado el puesto de trabajo. El desorden y la oscuridad suelen ser la causa de accidentes en el puesto de trabajo.

b) No utilice herramientas eléctricas en un medio con peligro de explosión, en los que haya líquidos inflamables, gases o polvo. En la herramienta eléctrica se producen chispas, que pueden inflamar polvo o vapores.

c) Al utilizar la herramienta eléctrica, impide el acceso de niños y otras personas al lugar. Si usted es interrumpido en la actividad que realiza, esto puede disculparlo de ella.

2) Seguridad de manipulación con electricidad

a) La clavija de la toma móvil de la herramienta eléctrica tiene que responder a las características del enchufe de la red. Nunca repare la clavija de manera alguna. Nunca utilice adaptadores de enchufe con herramientas, que tengan conexión de protección a tierra. Las clavijas, que no sean destruidas por reparaciones y los enchufes correspondientes limitan el peligro de accidentes por contacto con la electricidad.

b) Evite el contacto del cuerpo con objetos conectados a tierra, por ejemplo, tubos, cuerpos de calefacción central, cocinas y neveras. El peligro de accidente con corriente eléctrica aumenta cuando su cuerpo entra en contacto con la tierra.

c) No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia, humedad o a que se moje. Si la herramienta eléctrica se moja, aumentará el peligro de accidente por contacto con electricidad.

d) No utilice la toma móvil para otros fines. Nunca cargue o tire de la herramienta eléctrica por la toma, ni nunca ex-

- traiga la clavija del enchufe tirándola de la toma. Proteja la toma contra el calor, grasa, piezas móviles y con bordes afilados. Las tomas dañadas o enredadas aumentan el peligro de accidente con electricidad.**
- e) **Si la herramienta eléctrica es utilizada en exterior, use un cable alargador adecuado para exteriores. Con el uso del cable alargador para exteriores se reduce el peligro de accidente con electricidad.**
- f) **Si la herramienta eléctrica es utilizada en un medio húmedo, use una alimentación con un protector de corriente (RCD). Utilizando un RCD, se reduce el peligro de accidente con electricidad.**
- 3) Seguridad de las personas**
- a) **Al utilizar la herramienta eléctrica, sea prudente y ponga atención a lo que está haciendo, concéntrese y actúe con cordura. Si está cansado o está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas, no trabaje con la herramienta eléctrica. Un mínimo descuido al utilizar la herramienta eléctrica puede originar un grave accidente de personas.**
- b) **Utilice medios de protección. Siempre utilice protección de la vista. Los medios de protección, utilizados de conformidad con las condiciones laborales, como p.ej. respiradores, calzado de seguridad antideslizante, coberturas de la cabeza, o protectores de ruido, pueden reducir el peligro de lesiones de personas.**
- c) **Evite un encendido casual. Cerciórese de que el pulsador esté en posición de apagado cuando vaya a introducir la clavija en el enchufe y/o cuando vaya a cambiar las baterías, o porte las herramientas. Asimismo, la causa de accidentes puede ser también el portar una herramienta con el dedo puesto en el pulsador, o el conectar la clavija con el pulsador en posición de encendido.**
- d) **Antes de encender una herramienta, retire todos los instrumentos de calibración o llaves. El dejar un instrumento de calibración o una llave fija a una parte giratoria de una herramienta eléctrica puede ser la causa de lesiones de personas.**
- e) **Trabaje hasta donde tenga alcance con seguridad. Mantenga siempre una posición estable y equilibrio. De esta manera podrá tener un dominio pleno de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.**
- f) **Use ropa adecuada. No utilice ropa holgada ni joyas. Procure mantener el cabello, la ropa y los guantes a una distancia prudencial de las partes móviles. La ropa holgada, joyas y el cabello largo pueden ser atrapados por las partes móviles.**
- g) **Si se disponen de medios para conectar equipos de extracción y recogida de polvo, cerciórese de que éstos estén bien conectados y de usarlos correctamente. El uso de tales equipos puede reducir el peligro causado por la presencia de polvo.**
- 4) Uso de herramientas eléctricas y cuidados de éstas**
- a) **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta correcta, que esté destinada para el trabajo realizado. Una herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y de una manera más segura en la labor para la que ha sido diseñada.**
- b) **No utilice una herramienta eléctrica, que no se pueda encender y apagar mediante el pulsador. Cualquiera herramienta eléctrica que no se pueda operar a través del pulsador, constituye un peligro y hay que repararla.**
- c) **Desconecte la herramienta sacando la clavija del enchufe, y/o desconectando la batería, antes de hacer cualquier calibración, cambio de accesorios, o antes de guardar una herramienta eléctrica, que no se esté utilizando. Estas medidas de seguridad, preventivas reducen el peligro de un encendido casual de la herramienta eléctrica.**
- d) **La herramienta eléctrica que no se esté utilizando, aléjela del alcance de los niños y no permita que la utilicen personas que no hayan sido instruidas, sobre el uso de la misma. La herramienta eléctrica constituye un peligro en manos de usuarios inexpertos.**
- e) **Dé mantenimiento a la herramienta eléctrica. Revise la calibración de las partes móviles y su movilidad, fíjese si hay grietas, piezas partidas y cualquier otra situación, que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está deteriorada, mándela a reparar antes de volverla a usar. Muchos accidentes se producen por un mantenimiento insuficiente de la herramienta eléctrica.**
- f) **Mantenga afilados y limpios los instrumentos de corte. Los instrumentos de corte afilados correctamente y limpios tienen menos probabilidad de que se enreden con el material o se bloqueen, el trabajo con ellos se controla con más dominio.**
- g) **Utilice herramientas eléctricas, accesorios, instrumentos de trabajo y otros instrumentos, que sean conformes a las presentes instrucciones, y de la forma que haya sido recomendada para una herramienta eléctrica, concreta, tomando en cuenta las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo realizado. El uso de una herramienta eléctrica para realizar otras actividades que no sean las concebidas, pueden originar situaciones de peligro.**
- 5) Servicio de reparación**
- a) **Confíe la reparación de su herramienta eléctrica a un personal cualificado, quien utilizará piezas de repuesto idénticas. De esta manera se garantiza el mismo nivel de seguridad que tenía la herramienta antes de su reparación.**

Instrucciones especiales de seguridad

- a) **Si realiza una operación durante la cual el elemento de ajuste podría entrar en contacto con un conductor oculto o con su alimentador, la herramienta electromecánica se debe sujetar por las superficies aisladas de sujeción. Si el elemento de ajuste entra en contacto con un conductor, las partes metálicas no aisladas de la herramienta electromecánica podrían estar bajo tensión y el usuario podría sufrir un accidente debido a la corriente eléctrica.**

Información sobre el nivel de ruido y vibraciones

Los valores fueron medidos de conformidad con la EN 62841.

Nivel de presión acústica $L_{PA} = 78,33 \text{ dB (A)}$.

Nivel de potencia acústica $L_{WA} = 83,99 \text{ (A)}$.

Imprecisión de medición $K = 3 \text{ dB (A)}$.

 **¡ATENCIÓN! ¡En el trabajo hay ruido!**
¡Use protección para los oídos!

El valor de vibraciones calculado, que influye en las manos y brazos $a_h = 18,88 \text{ m.s}^{-2}$.

Imprecisión de medición $K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}$.

Los valores de emisión indicados (vibración, ruido) se han medido conforme a las condiciones de la norma EN 62841 y sirven para la comparación de máquinas. Son adecuados para una evaluación provisional de los valores de vibración y ruido en la aplicación.

Los valores de emisión indicados representan las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. No obstante, si se emplea la herramienta eléctrica para otras aplicaciones, con otras herramientas o con un mantenimiento insuficiente, puede aumentar notablemente los valores de vibración y ruido en todo el tiempo de trabajo.

También se tienen que tener en cuenta los tiempos de marcha en vacío y de inactividad de la máquina para obtener una evaluación exacta durante un tiempo fijado, pues el valor obtenido en la medición incluyendo estos tiempos puede resultar mucho más bajo.

Uso

El atornillador eléctrico de impacto está destinado a atornillar (apretar) o destornillar (aflojar) tuercas y tornillo con cabeza hexagonal, eventualmente empleando el adaptador reductor AD-ASR 14 para taladrar en madera, metal y plásticos con brocas con punta de fijación hexagonal.

Debido al bajo peso, el atornillador es fácil de manejar y controlar

lo que permite su uso en líneas de montaje, puestos de reparación, lugares de construcción etc.

El usuario es responsable por otro uso no indicado.

Funcionamiento

El husillo (3) con la herramienta está accionado por electromotor a través de un mecanismo de muelle de impacto.

En el proceso se distinguen dos fases:

1. Atornillado;
2. Apriete.

El mecanismo de impacto se pondrá en marcha sólo cuando la unión de tornillos es fija – el motor está cargado.

En tal momento, el mecanismo de impacto cambiará la fuerza del motor a impactos de giro regulares. Al aflojar los tornillos, el proceso se desarrollará al revés.

Aislamiento doble

Para garantizar la máxima seguridad a los usuarios, nuestras herramientas están construidas de tal modo que satisfagan las reglamentaciones europeas vigentes (normas EN). Los aparatos con un aislamiento dobles se indican a escala internacional con un doble cuadrado. Este tipo de herramientas no deben conectarse a una toma de tierra y para su alimentación es suficiente un cable de dos hilos. Las herramientas se han desarrollado de conformidad con la norma EN 55014.

Montaje de gancho para cinturón

 **¡Atención! Peligro de lesión por electricidad. Ante cualquier manejo con la máquina ¡desenchuféla!**

Coloque la máquina en un soporte horizontal (p. ej. mesa de trabajo). Aleje un poco los extremos del gancho para cinturón (4) e introduzcalos en los orificios para fijar el gancho para cinturón (5) hasta el tope. El gancho para cinturón (4) se puede situar tanto a la derecha, como a la izquierda del mango de la máquina. Cuidado con el montaje reversal del gancho para cinturón (4). La orientación del gancho para cinturón (4) debe corresponder a la imagen.

Después de fijar el gancho para cinturón (4) chequee que los extremos libres del gancho encajaron correctamente en los orificios para fijar el gancho para cinturón (5) en el otro lado del mango de la máquina.

Puesta en servicio

Encender

Apretando el gatillo (1) más y más se puede ajustar continuamente la velocidad.

Apagar

Soltando el gatillo (1). La llegada por inercia del husillo es con la marcha libre gradual y no es frenada ni electrónica ni mecánicamente.

Una velocidad menor es adecuada para introducir tornillo en el material. Una velocidad mayor es adecuada para apretar el tornillo o para taladrar.

 **¡Atención! Un manejo periódico prolongado con la velocidad no se recomienda. Podrá dañar el gatillo.**

Cambio del sentido de giro

Con el interruptor del sentido de giro (2) se cambia el sentido de giro:

- Apretando desde la derecha hacia la izquierda – marcha derecha.
- Apretando desde la izquierda hacia la derecha – marcha izquierda.
- Interruptor en posición media – fiado contra la puesta en marcha.

¡Atención!

Si desea cambiar la posición del interruptor de sentido de giro, chequee primero que el interruptor está en la posición básica.

Observación:

Con el primer uso de la herramienta después de cambiar el sentido de giro se puede oír un clic alto. Es normal y no significa ningún problema.

Fijación de herramientas

Al fijar las herramientas siempre procure que los adaptadores se fijen al husillo (3) o al adaptador reductor hasta el tope.

Instrucciones de uso

Coloque la máquina apagada en la tuerca/tornillo.

El par de apriete depende del tiempo de apriete. El par de apriete máximo depende de los pares parciales conseguidos con los impactos. El par de apriete máximo se consigue después de aprox. 6-10 s de impactos. Después de tal tiempo el par aumenta sólo muy poco, sin embargo, se calentará considerablemente el mecanismo de impacto.

La consecuencia de un calentamiento excesivo es alto desgaste de todas las piezas del mecanismo de impacto y alto consumo de grasa de lubricación.

Se debe determinar el tiempo de apriete para cada par deseado. El par de apriete logrado se debe chequear permanentemente con la llave torsiométrica.

Para el uso distinguimos dos tipos característicos de unión:

Unión fija:


La unión de tornillo de dos o más piezas, habitualmente metálicas, que al apretarlas no son elásticas ni se deforman bajo la presión determinada.

Unión elástica:

La unión de tornillo de dos o más piezas de las cuales por lo menos una es de tal material o de tal tipo que bajo la presión empleada es elástico o se deforma.

El tiempo de apriete se determinará aproximadamente del diagrama adjunto. La clase de resistencia de tornillo y tuerca conforme a la norma ISO 898-1: 10,9.

M (Nm)

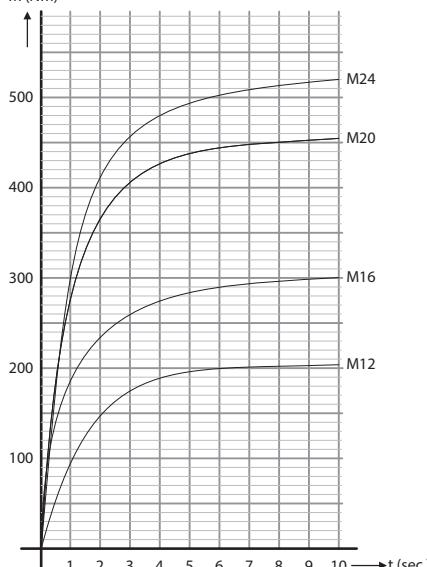

Según el tipo y carácter de piezas apretadas es necesario hacer una prueba para cada caso. El tiempo de apriete mayor a 10 s aumentará de manera insignificante el par de apriete.

Los tornillos de menor tamaño se pueden apretar sólo con unión elástica siendo el tiempo de apriete hasta el posible

daño del tornillo incluso menor de 1 s. En tal caso, el tiempo de apriete no debería superar 2-3 s.

Al usar las barras de torsión se pueden apretar tornillos desde M8. Al aflojar uniones de tornillos (tornillos oxidados etc.) puede ocurrir que ni el tiempo máximo de marcha del mecanismo (10 s) no sea suficiente. En tal caso es necesario emplear el mecanismo interrumpidamente, más o menos en ciclos de 10 s con impacto y 10 s marcha en vacío para enfriar la máquina.

Mantenimiento y servicio

Advertencia! Peligro de lesiones causadas por el corriente eléctrica. Antes de manipular con el cargador, saque la clavija del cable del enchufe!

- Los orificios de ventilación de la tapa del motor no deben estar obturados.
- El reemplazo del cable se puede realizar sólo en un taller eléctrico experto autorizado para tales trabajos.

Después de aprox. 50 horas de trabajo se deben realizar los siguientes trabajos:

- Revisión del largo de escobillas. Reemplace las escobillas menores de 5 mm.
- Cambio de grasa de lubricación en el mecanismo de impacto, transmisiones y rodillos.

¡Atención! Con respecto a la seguridad de la protección contra descargas eléctricas y la conservación de las clases, todos los trabajos de mantenimiento y reparación que requieran del desmontaje de la cubierta de la herramienta, tienen que ser realizados solamente en un centro de servicio autorizado.

La lista actual de los centros de servicio autorizados se puede encontrar en nuestro sitio web www.narex.cz en la sección «Service centers».

Accesorios

Los accesorios recomendados para esta herramienta son accesorios de consumo habituales disponibles en tiendas de herramientas eléctricas manuales.

El husillo de la máquinas está dotado del botón fijador para una fijación directa de adaptadores (nuez) y no exige uso de otros sistemas de fijación (anillo, clavija de fijación, acoplamiento de alambre).

Para taladrar o realizar menudos trabajos de atornillado en madera o plástico siempre es necesario colocar al husillo el adaptador reductor AD-ASR 14 que permite usar los accesorios (brocas, portabits, bits prolongados, adaptadores introducidos) con punta hexagonal de fijación E6.3.

Almacenamiento

Los aparatos embalados se pueden almacenar en almacenes sin calefacción, donde la temperatura no descienda por debajo de -5 °C.

Los aparatos sin embalar únicamente se pueden conservar en almacenes secos, donde la temperatura no baje de los +5 °C y donde estén protegidos de cambios bruscos de temperatura.

Reciclaje

Las herramientas eléctricas, los accesorios y los embalajes controlarse continuamente para que no dañen el medio ambiente.

Únicamente para países de la UE:

¡No deseche las herramientas eléctricas con los desechos domésticos!

Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición en las leyes nacionales, las herramientas eléctricas desmanteladas inutilizables deben reunirse para controlar continuamente que no afectan al medio ambiente.

Garantía

Nuestras herramientas disponen de una garantía para los defectos de los materiales o de la fabricación, de conformidad con las normas establecidas en el país pertinente, con una duración mínima de 12 meses. En los Estados de la Unión Europea, la garantía tendrá una duración de 24 meses para los productos destinados al uso privado (acreditado con la factura o el recibo).

Los elementos del acumulador tienen una garantía de 6 meses.

No estarán cubiertos por la garantía los daños derivados del desgaste natural, sobrecarga, una manipulación inadecuada, por ejemplo los daños causados por el usuario o por una utilización contraria a las instrucciones, o los daños conocidos en el momento de la compra.

Las reclamaciones únicamente se aceptarán si el aparato no está desmontado y se devuelven al proveedor o a un servicio técnico autorizado de NAREX. Guarde bien el manual de operación y el justificante de compra. En caso contrario, se aplicarán siempre las condiciones de garantía actuales.

Observación

Sujeto a modificaciones técnicas como resultado de los continuos trabajos de investigación y desarrollo.

Declaración de conformidad

Declaramos que este equipo cumple con los requerimientos de las siguientes normas y directivas.

Seguridad:

EN 62841-1; EN 62841-2-2

Directiva 2006/42/EC

Compatibilidad electromagnética:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62233

Directiva 2014/30/EU

RoHS:

Directiva 2011/65/EU

Lugar de depósito de la documentación técnica:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, República Checa



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Apoderado
01-08-2017

Электрический ударный гайковерт ESR 500

Оригинал руководства по эксплуатации (RU)

Содержание

Описание устройства:	22
Общие правила техники безопасности:	22
Технические данные:	22
Специальные указания по технике безопасности:	23
Информация об уровне шума и вибрациях:	23
Использование:	23
Принцип действия, функции:	24
Двойная изоляция:	24
Монтаж держателя на ремень:	24
Введение в эксплуатацию:	24
Инструкция по эксплуатации:	24
Техническое обслуживание и сервис:	25
Приналежности:	25
Складирование:	25
Утилизация:	25
Гарантия:	25
Сертификат соответствия:	25

Описание устройства:

- 1Кнопка включения и регулировка оборотов
- 2Переключатель направления оборотов
- 3Шпиндель – ½" карданный с рычажным фиксатором
- 4Держатель на ремень
- 5Отверстия для держателя

Технические данные

Тип	ESR 500
Напряжение (В)	230
Частота (Гц)	50–60
Мощность (Вт)	480
Холостые обороты (мин ⁻¹)	0–2 600
Количество ударов (мин ⁻¹)	0–3 000
Крутящий момент макс. (Н·м)	570
Диапазон использования:	
Метрические болты	M10–M22*
Шурупы по дереву Ø макс. (мм)	8
Вкручивание Ø макс. (мм):	
в металл	8
в дерево	18
Шпиндель	½" карданный
Крепление на шпинделе	рычажный фиксатор
Вес (кг)	1,52
Степень защиты	II / IP

* При использовании соответствующих торсионов можно закрутить болты от M8

Общие правила техники безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте все правила техники безопасности и комплектную Инструкцию. Несоблюдение нижеприведенных указаний может повлечь за собой поражение эл. током, пожар и/или серьезное ранение лиц.

Спрятайте все указания и Инструкцию для возможного повторного прочтения в будущем.

Под выражением «эл. инструмент» подразумеваем во всех ниже приведенных предупреждениях электрическое оборудование, питаемое (через подвижной подводящий кабель) от сети, или оборудование, питаемое от батареи (без подвижной подводящей линии).

1) Безопасность рабочей среды

a) **Содержите место работы чистым и хорошо освещенным.**
Беспорядок и темные места бывают причиной нечастных случаев.

b) **Не пользуйтесь эл. оборудованием во взрывоопасной среде, где имеются горючие жидкости, газы или пыль.** В эл. оборудовании образуются искры, которые могут зажечь пыль или испарения.

b) **Применяя эл. оборудование, предотвратите доступ детей и посторонних лиц.** Если вас будут беспокоить, то вы можете потерять контроль над выполняемой операцией.

2) Эл. безопасность

a) **Вилка подвижного подводящего кабеля должна соответствовать сетевой розетке.** Вилку никогда никаким способом не модифицируйте, с оборудованием, оснащенным защитным соединением с землей, никогда не пользуйтесь никакими приставками. Подлинные вилки и соответствующие розетки ограничат опасность поражения эл. током.

b) **Избегайте контакта тела с заземленными предметами, как напр. трубопровод, радиаторы центрального отопления, плиты и холодильники.** Опасность поражения эл. током выше, когда ваше тело соединено с землей.

b) **Не подвергайте эл. оборудование воздействию дождя, или влажности.** Если в эл. оборудование проникнет вода, распределит опасность поражения эл. током.

b) **Не применяйте подвижной подводящий кабель для любых других целей.** Никогда не тащите оборудование за подводящий кабель и не выдергивайте насильно вилку из розетки. Защищайте подводящий кабель от жара, жира, острых кромок и подвижных компонентов. Поврежденные или скрученные кабели повышают опасность поражения эл. током.

- д) Если эл. оборудование применяется на открытой площадке, пользуйтесь удлинительной подводящей линией, гонкой для применения наружу. Применение удлинительной подводящей линии, гонкой для применения вне здания, ограничивает опасность поражения эл. током.**
- е) Если эл. оборудование применяется во влажной среде, пользуйтесь системой питания, защищенной предохранительным выключателем (RCD). Применение RCD ограничивает опасность поражения эл. током.**
- 3) Безопасность лиц**
- а) Пользуйтесь эл. оборудованием, уделяйте внимание как раз выполняемой операции, сосредоточитесь и раздумывайте трезво. Не работайте с эл. оборудованием, если вы устали или под воздействием опьяняющих средств, спиртных напитков или лекарств. Момент рассеянности при применении эл. оборудования может повлечь за собой серьезное ранение лиц.**
- б) Пользуйтесь защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами защиты глаз. Защитные средства, как напр. ресничатор, защитная противоскользящая обувь, твердое покрытие головы или защита слуха, применяемые в согласии с условиями труда, ограничивают опасность ранения лиц.**
- в) Избегайте неумышленного пуска. Убедитесь, что при соединении вилки с розеткой или при установке батарей или транспортировке оборудования выключатель действительно выключен. Транспортировка оборудования с пальцем на выключателе или ввод вилки оборудования в розетку сети питания с включенным выключателем может стать причиной несчастных случаев.**
- г) До включения оборудования устраните все наладочные инструменты или ключи. Наладочный инструмент или ключ, который останется прикрепленным к вращающейся части эл. оборудования, может быть причиной ранения лиц.**
- д) Работайте лишь там, где надежно даетесте. Всегда соблюдайте стабильную позицию и балансировку. Таким способом будете лучше управлять эл. оборудованием в непредвиденных ситуациях.**
- е) Одевайтесь подходящим способом. Не пользуйтесь свободной одеждой или украшениями. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки были достаточно далеко от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.**
- ж) Если имеются средства для присоединения оборудования к системе отсыпивания и сбора пыли, такие средства должны быть надежно присоединены и должны правильно применяться. Применение таких систем может ограничить опасность, вызванную образующейся пылью.**
- 4) Применение эл. оборудование и забота о нем**
- а) Не перегружайте эл. оборудование. Применяйте правильное оборудование, годное для выполняемой операции. Правильное эл. оборудование будет выполнять работы, для которых было сконструировано и предназначено, лучше и более надежно.**
- б) Не применяйте эл. оборудование, которое нельзя включить и выключить от выключателя. Любое эл. оборудование, которым нельзя управлять от выключателя, является опасным и должно быть отремонтировано.**
- в) До начала любой наладки, настройки, замены принадлежностей или хранения неприменимого эл. оборудования отсоедините эл. оборудование путем отсоединения вилки от сетевой розетки или отсоединением батарей. Эти профилактические правила техники безопасности ограничивают опасность случайного пуска эл. оборудования.**
- г) Неприменимое эл. оборудование храните вне досягаемости детей и не разрешите лицам, не ознакомленным с эл. оборудованием или с настоящими Правилами, пользоваться эл. оборудованием. Эл. оборудование - опасный прибор в руках неопытных пользователей.**
- д) Выполните техобслуживание эл. оборудования. Проверяйте настройку движущихся частей и их подвижность, обратите внимание на трещины, поломанные части и любые другие факты, которые могли бы поставить нормальное функционирование эл. оборудования под угрозу. Если оборудование повреждено, обеспечите его ремонт до последующего его применения. Многие несчастных случаев вызваны недостаточным техобслуживанием эл. оборудования.**
- е) Режущие инструменты соблюдайте чистыми и острыми. Правильный уход и правильная заточка режущих инструментов по всей вероятности не повлечет за собой зацепление за материал или блокировку, и работа с ними будет легче проверяться.**
- ж) Эл. оборудование, принадлежащие, рабочие инструменты, и т.д., применяйте в согласии с настоящими Правилами и способом, предписанным для конкретного эл. оборудования с учетом конкретных рабочих условий и вида выполняемых операций. Применение эл. оборудования для выполнения других непредусмотренных операций может повлечь за собой опасные ситуации.**
- 5) Сервис Техобслуживание**
- а) Ремонты вашего эл. оборудования возложите на квалифицированное лицо, которое будет пользоваться подлинными запасными частями. Таким способом будет обеспечен тот же самый уровень безопасности эл. оборудования, что и до выполнения ремонта.**

Специальные указания по технике безопасности

- а) При проведении работ, где крепежный элемент может войти в контакт со скрытой проводкой или с собственным приводным кабелем, держите электромеханический инструмент за специальные изолированные поверхности. Касание крепежного элемента с токоведущим проводом может вызвать то, что неизолированные металлические части электромеханического инструмента станут тоже токоведущими и могут привести к поражению электрическим током.**

Информация об уровне шума и вибрациях

Значения измерялись в согласии с EN 62841.

Уровень акустического давления $L_{pA} = 78,33 \text{ дБ (A)}$.

Уровень акустической мощности $L_{WA} = 83,99 \text{ дБ (A)}$.

Неточность измерений $K = 3 \text{ дБ (A)}$.

ВНИМАНИЕ! В течение работы возникает шум!
Пользуйтесь средствами защиты слуха!

Взвешенное значение вибраций, действующее на руки равно $a_h = 18,88 \text{ м.с}^{-2}$.

Неточность измерений $K = 1,5 \text{ м.с}^{-2}$.

Указанные значения уровня шума/вибрации измерены в соответствии с условиями испытаний по EN 62841 и служат для сравнения инструментов. Эти значения можно также использовать для предварительной оценки шумовой и вибрационной нагрузки во время работы.

Указанные значения уровня шума/вибрации отображают основные области применения электроинструмента. При использовании электроинструмента в других целях, с другими сменимыми (рабочими) инструментами или в случае их неудовлетворительного обслуживания, шумовая и вибрационная нагрузка могут значительно возрастать на протяжении всего срока эксплуатации.

Для точной оценки нагрузок в течение указанного срока эксплуатации необходимо также соблюдать приводимые в настоящем руководстве значения времени работы на холостом ходу и времени простостоя. Это поможет значительно уменьшить нагрузку в течение всего срока эксплуатации электроинструмента.

Использование

Электрический ударный гайковерт предназначен для завинчивания (затягивания) или для выкручивания (расслабления) гаек и болтов с шестигранной головкой, как минимум используя переходник-адаптер AD-ASR 14 для вкручивания в дерево, металл и пластик, сверлами с шестигранным хвостовиком.

С учетом небольшого веса гайковерт легок в управлении и с ним хорошо работать, что же позволяет его использовать на монтажных линиях, в ремонтных мастерских, на стройках и т.д.

За использование не по назначению отвечает сам пользователь.

Принцип действия, функции

Шпиндель (3) с инструментом приводится в действие электродвигателем путем передачи и за счет пружинного ударного механизма.

Рабочий процесс делится на два этапа:

1. Завинчивание;
2. Затягивание.

Ударный механизм приведется в действие только после того, как болтовое соединение будет прочным – двигатель получает нагрузку.

Ударный механизм в этот момент преобразует силу двигателя на равномерные вращающиеся удары. При расслаблении болтов этот процесс обратный.

Двойная изоляция

В целях максимальной безопасности пользователя наши аппараты сконструированы в соответствии с действующими европейскими стандартами (нормами EN). Устройства с двойной изоляцией обозначены международным символом двойного квадрата. Такие устройства не должны быть заземлены, и для их подключения достаточно двухжильного кабеля. Защита аппаратов от помех выполнена согласно EN 50114.

Монтаж держателя на ремень



Внимание! Опасность поражения электрическим током. Перед любым обращением с устройством вытяните эл. шнур из розетки!

Положите устройство на горизонтальную поверхность (напр., рабочий стол). Свободные концы держателя на ремень (4) потяните в направлении от себя и вставьте в отверстие для фиксации держателя (5) до упора. Держатель на ремень (4) Вы можете закрепить на устройстве с правой и с левой стороны держателя устройства. Будьте внимательны, не ошибитесь при монтаже держателя на ремень (4), смонтировав его наоборот. Направленность держателя на ремень (4) должна соответствовать рисунку.

После монтажа держателя на ремень (4) проверьте, зафиксировались ли правильно изгибы на свободных концах держателя на ремень в предназначенных для этого отверстиях для фиксации держателя на ремень (5) на противоположной стороне держателя устройства.

Введение в эксплуатацию

Включение

Нажав кнопку включения (1), а потом продолжая ее постепенно нажимать, можно плавно регулировать обороты.

Выключение

Отпустив кнопку включения (1). Вращение шпинделя на холостом ходу происходит медленно, и ни электронным образом, ни механически не тормозится.

Меньшая скорость подходит для направления винта/болта в материал. Большая скорость подходит для закручивания винта/болта в материал или для сверления.



Внимание! Длительное манипулирование со скоростями не рекомендуется. Это может повредить включатель!

Изменение направления вращения

Переключателем направления оборотов (2) меняется направление вращения:

- Нажатием справа налево – правый ход.
- Нажатием слева направо – левый ход.
- Кнопка в промежуточном положении – предохранение от включения.

Внимание!

В случае, если Вы захотите поменять положение переключателя направления вращения, сначала проверьте, находится ли кнопка включателя в основном положении.

Примечание:

При первом использовании устройства после изменения направления вращения сначала можно услышать громкий щелчок. Это нормальное явление, которое не является сигналом какой-то проблемы.

Зажим инструментов

При насадке инструментов всегда следите за тем, чтобы эти насадки были надеты на шпиндель (3) или на переходник-адаптер до упора.

Инструкция по эксплуатации

Устройство насаживайте на гайку/болт только в выключенном состоянии.

Кругящий момент зависит от времени кручения. Максимальный кругящий момент зависит от отдельных моментов, достигнутых ударами. Максимальный кругящий момент будет достигнут после окончания времени ударов – приблизительно через 6–10 сек. По истечении этого времени момент только слегка увеличится, однако ударный механизм существенно нагреется.

В результате сильного нагрева происходит большее изнашивание всех деталей ударного механизма и идет большой расход смазки.

Для каждого отдельного момента время кручения необходимо определить. Достигнутый кругящий момент необходимо постоянно проверять динамометрическим ключом.

При использовании есть два вида характерных соединений:


Жесткое соединение:

Болтовое соединение двух или более деталей, обычно металлических, которые при затяжке не пружинят и не деформируются под возникающим давлением.

Мягкое соединение:

Болтовое соединение двух или более деталей, хотя бы одна из которых из такого материала или в таком исполнении, что под возникающим давлением деформируется или пружинит.

Необходимое время кручения приблизительно будет определяться согласно указанному графику. Класс прочности болтов и гаек соответствует стандарту ISO 898-1: 10,9. M (Н·м)

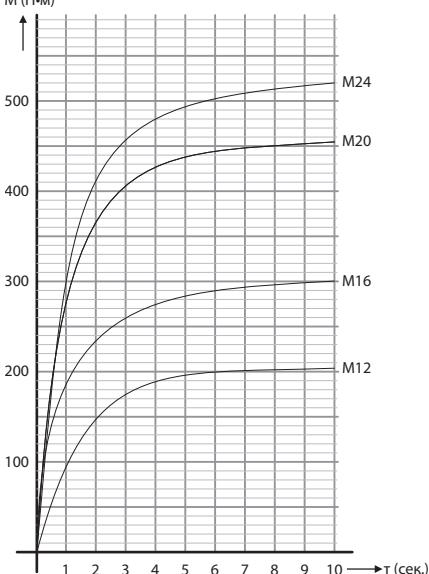

По виду и характеру соединяемых частей необходимо проверить каждый случай самостоятельно. Время кручения выше 10 сек. имеет всего лишь незначительное влияние на увеличение крутящего момента.

Небольшие болты можно закручивать только у мягкого соединения, при этом время кручения до возможного повреждения болта может быть и меньше 1 сек. Время кручения в этом случае не должно превышать 2–3 сек.

При использовании торсионов можно закручивать болты от M8.

При расслаблении болтовых соединений (ржавые болты и т.п.) может произойти, что даже выше указанный макс. период воздействия механизма (10 сек.) будет недостаточным. В этом случае необходимо оставить действовать механизм в прерывистом режиме, приблизительно в циклах - 10 сек. удары: 10 сек. холостой ход - для охлаждения устройства.

Техническое обслуживание и сервис



Внимание! Опасность удара электрическим током. Перед каждой манипуляцией с инструментами выньте сетевую вилку из розетки.

- Вентиляционные отверстия крышки двигателя не должны быть закрыты/засорены.
- Кабель/шнур можно менять только в специализированной электротехнической мастерской, у которой есть соответствующее разрешение для проведения таких работ.

После 50-часовой эксплуатации необходимо провести следующие виды работ:

- Контроль длины щеточек. Щеточки, которые короче 5 мм, заменить новыми.
- Замена смазки в ударном механизме, передачах и подшипниках.



Внимание! С учетом безопасности от поражения эл. током и сохранения класса защиты все работы техобслуживания и ухода, нуждающиеся в демонтаже кожуха лобзика должны быть выполнены лишь авторизованной сервисной мастерской!

Действующий список авторизованных сервисных мастерских можно найти на нашем сайте www.narex.cz в части «**Сервисные мастерские**».

Принадлежности

Принадлежности, рекомендованные к использованию с настоящим инструментом, - это доступные для потребителя принадлежности, которые можно приобрести в магазинах электроинструментов.

Шпиндель устройства имеет рычажный фиксатор, который позволяет напрямую фиксировать насадки (торцевые головки) и не требует использования других крепежных систем (О-колец, предохранительных штифтов, проволочной муфты).

Для сверления или небольшого закручивания по дереву и пластику всегда необходимо на шпиндель надеть переходник-адаптер AD-ASR 14, который позволяет использовать принадлежности (сверла, битовые держатели, продленные биты, цаплы) с шестигранным хвостовиком E6.3.

Складирование

Упакованный аппарат можно хранить на сухом неотапливаемом складе, где температура не опускается ниже -5 °C.

Неупакованный аппарат храните только на сухом складе, где температура не опускается ниже +5 °C и исключены резкие перепады температуры.

Утилизация

Электроинструменты, оснащение и упаковка должны подвергаться повторному использованию, не наносящему ущерба окружающей среде.

Только для стран ЕС.

Не выбрасывайте электроинструменты в коммунальные отходы!

В соответствии с европейской директивой 2002/96/EC об отслужившем электрическом и электронном оборудовании и её отражением в национальных законах непригодные для использования демонтированные электроинструменты должны быть собраны для переработки, не наносящей ущерба окружающей среде.

Гарантия

Представляем гарантию на качество материалов и отсутствие производственных дефектов наших аппаратов в соответствии с положениями законов данной страны, но не менее 12 месяцев. В странах Европейского Союза срок гарантии составляет 24 месяца при использовании исключительно в частных целях (подтверждено фактурой или накладной).

На аккумуляторные элементы предоставляется гарантия 6 месяцев. На повреждения, связанные с естественным изнашиванием, повышенной нагрузкой, неправильным обращением, происшедшими по вине пользователя либо в результате нарушения правил эксплуатации, а также повреждения, известные при покупке, гарантия не распространяется.

Рекламации могут быть признаны только том случае, если аппарат в неразобранном состоянии прислан поставщику или авторизованному сервисному центру NAREX. Тщательно храните руководство по эксплуатации и документов о покупке. В остальных случаях всегда действуют актуальные гарантийные условия производителя.

Примечание

В связи с постоянными исследованиями и новыми техническими разработками фирма оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики.

Сертификат соответствия

Заявляем, что этот станок удовлетворяет требования нижеприведенных стандартов и директив.

Безопасность:

EN 62841-1; EN 62841-2

Директива 2006/42/EC

Электромагнитная совместимость:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62233

Директива 2014/30/EU

RoHS:

Директива 2011/65/EU

Место хранения технической документации:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic
«Нарекс», ул. Хельчицкого 1932, 470 01 Чешска Липа, Чешская Республика



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

компании

470 01 Česká Lípa

Маций Стайковски
(Maciej Stajkowski)
Поверенный в делах

01. 08. 2017г.

Elektryczny klucz udarowy ESR 500

Instrukcja oryginalna (PL)

Spis treści

<i>Opis maszyny</i>	26
<i>Ogólne instrukcje bezpieczeństwa</i>	26
<i>Dane techniczne</i>	26
<i>Specjalne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania</i>	27
<i>Informacje o głośności i wibracjach</i>	27
<i>Zastosowanie</i>	27
<i>Zasada funkcjonowania</i>	28
<i>Podwójna izolacja</i>	28
<i>Montaż klamry do zawieszenia na pasku</i>	28
<i>Oddanie do użytku</i>	28
<i>Wskazówki dot. używania</i>	28
<i>Konserwacja i serwis</i>	29
<i>Akcesoria</i>	29
<i>Składowanie</i>	29
<i>Recykling</i>	29
<i>Gwarancja</i>	29
<i>Deklaracja zgodności</i>	29

Opis maszyny

- 1Przycisk wyłącznika z regulacją prędkości obrotowej
- 2Przelącznik kierunku obrotów
- 3Wrzeciono - ½ „czworością ze sworzniem zapadkowym
- 4Klamra do zawieszenia na pasku
- 5Miejsce dla umieszczenia klamry do zawieszenia na pasku

Dane techniczne

Typ	ESR 500
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50–60
Pobór mocy (W)	480
Obroty biegu jałowego (min ⁻¹)	0–2 600
Liczba uderzeń (min ⁻¹)	0–3 000
Maks. moment dokręcania (Nm)	570
Zakres stosowania:	
Śruby metryczne	M10–M22*
Wkręty do drewna ø maks. (mm)	8
Wiercenie ø maks. (mm):	do metalu do drewna
	8 18
Wrzeciono	½ "kadrat
Mocowanie na wrzecionie	sworzień zapadki
Waga (kg)	1,52
Klasa ochrony	II / □

* Przy zastosowaniu odpowiednich drążków skrętnych można dokręcić śruby od M8

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



UWAGA! Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Nie dotrzymanie wszelkich następujących instrukcji może prowadzić do pożaru przedmem elektrycznym, do powstania pożaru i/lub do poważnego obrażenia osób.

Zachowajcie wszelkie instrukcje do przyszłego użycia.

Używane w zaleceniach bezpieczeństwa pracy pojęcie „Narzędzie elektryczne” odnosi się do narzędzi elektrycznych zasilanych z sieci (z przewodem zasilającym) i do narzędzi elektrycznych zasilanych z akumulatora (bez przewodu zasilającego).

1) Bezpieczeństwo środowiska pracy

- Utrzymywać stanowisko pracy w czystości i dobrze oświetlone.** Bałagan i ciemne miejsca na stanowisku pracy są przy czynami wypadków.
- Nie używać narzędzi elektrycznych w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu, gdzie znajdują się ciecze palne, gazy lub proch.** W narzędziach elektrycznych powstają iskry, które mogą zapalić proch lub wypary.

c) Podczas używania narzędzi elektrycznych ograniczyć dostęp dzieci i pozostałych osób. Jeżeli ktoś wam przeszkodzi, możecie stracić kontrolę nad przeprowadzaną czynnością.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka ruchomego przewodu narzędzi elektrycznych musi odpowiadać gniazdku sieciowemu.** Nigdy w jakimkolwiek sposób nie zmieniać wtyczki. Do narzędzi, które mają uziemienie ochronne, nigdy nie używajcie żadnych adapterów gniazdek. Wtyczki, które nie są zniszczone zmianami oraz odpowiadające gniazdka ograniczą niebezpieczeństwo porażenia przedmem elektrycznym.
- Strzeżcie się dotyku ciała z uziemionymi przedmiotami, jak np. rury, grzejniki ogrzewania centralnego, kuchenki i lodówki.** Niebezpieczeństwo porażenia przedmem elektrycznym jest większe, jeżeli wasze ciało jest połączone z ziemią.
- Nie narażać narzędzi elektryczne na deszcz, wilgotność lub mokro.** Jeżeli do narzędzia elektrycznego przedostanie się woda, zwiększa się bezpieczeństwo porażenia przedmem elektrycznym.
- Nie używać ruchomego przewodu do innych celów.** Nigdy nie nosić i nie ciągnąć narzędzi elektryczne za przewód

- ani nie wyszarpować wtyczki z gniazdka przez ciągnięcie za przewód. Chronić przedwóz przed cięciem, zattuszczaniem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.**
- e) **Jeżeli narzędzia elektryczne są używane na dworze, należy użyć przedłużacza przeznaczonego do użycia na zewnątrz. Użycie przedłużacza przeznaczonego na zewnątrz ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.**
- f) **Jeżeli narzędzia elektryczne są używane w wilgotnych miejscach, używajcie zasilania chronione wyłącznikiem różnicoprądowym (RCD). Użycie RCD ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.**
- 3) Bezpieczeństwo osób**
- a) Podczas używania narzędzi elektrycznych bądźcie uważni, nastawcie się na to, co aktualnie robicie, koncentrujcie się i myślicie trzeźwo. Nie pracujcie z urządzeniami elektrycznymi, jeżeli jesteście zmęczeni lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwilowa nieuwaga podczas używania narzędzi elektrycznych może prowadzić do poważnych obrażeń osób.
- b) **Używajcie środków ochrony. Zawsze używajcie środków ochrony oczu. Środki ochronne jak np. respirator, obuwie ochronne przeciwpoślizgowe, sztywne nakrycie głowy lub ochrona słuchu, używane zgodnie z warunkami pracy, obniżąają niebezpieczeństwo urazów osób.**
- c) **Strzeżcie się nieumyślnego włączenia. Sprawdzajcie czy wyłącznik podczas wtykania wtyczki do gniazdka i/lub podczas wkładania baterii lub podczas przenoszenia narzędzia jest włączony. Przenoszenie narzędzia z palcem na wyłączniku lub wtykanie wtyczki narzędzia z włączonym wyłącznikiem może być przyczyną wypadków.**
- d) **Przed założeniem narzędzia zdjąć wszystkie narzędzia regulacyjne lub klucze. Narzędzie regulacyjne lub klucz, który zostawiście zamocowane do obracającej się części narzędzia elektrycznego, może być przyczyną urazu osób.**
- e) **Pracujcie tylko tam, gdzie bezpieczne dosiągnięcie. Zawsze utrzymujcie stabilną postawę i równowagę. Będziecie w tEN sposobie lepiej kierować narzędziem elektrycznym w nieprzewidzianych sytuacjach.**
- f) **Ubierajcie się stosownie. Nie używajcie luźnych ubrań ani biżuterii. Dabajcie o to, aby wasze włosy, ubranie i rękawice były dostatecznie daleko od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać uchwycone przez poruszające się części.**
- g) **Jeżeli do dyspozycji są środki do podłączenia urządzenia do odsysania i gromadzenia pyłu, zapewnijcie, aby takie urządzenia były podłączone i stosownie używane. Użycie tych urządzeń może ograniczyć bezpieczeństwo stworzone przez powstający pył.**
- 4) Używanie narzędzi elektrycznych i troska o nie**
- a) **Nie przeciążajcie narzędzi elektrycznych. Używajcie właściwych narzędzi, które są przeznaczone do przeprowadzanej pracy. Właściwe narzędzie elektryczne będzie lepiej i bezpieczniej wykonywać pracę, do której było skonstruowane.**
- b) **Nie używajcie narzędzi elektrycznych, które nie można włączyć lub wyłączyć wyłącznikiem. Jakiekolwiek narzędzie elektryczne, które nie można sterować wyłącznikiem, jest niebezpieczne i musi być naprawione.**
- c) **Wyłączajcie narzędzie poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieci i/lub poprzez odłączenie baterii przed jakimkolwiek ustawianiem, zmianą akcesoriów lub przed sprzątaniem nieużywanego narzędzia elektrycznego. Te preventywne instrukcje bezpieczeństwa ograniczają bezpieczeństwo przypadkowego włączenia narzędzia elektrycznego.**
- d) **Nie używane narzędzia elektryczne przechowujcie poza dostępem dzieci i nie pozwólcie osobom, które nie były zaznajomione z narzędziem elektrycznym lub z niniejszą instrukcją, by używały narzędzia. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.**
- e) **Utrzymujcie narzędzia elektryczne. Sprawdzajcie regulację poruszających się części i ich ruchliwość, koncentrujcie się na dokładności, elementy złamane i jakiekolwiek pozostałe okoliczności, które mogą zagrozić funkcję narzędzia elektrycznego. Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, zapewnijcie jego naprawę przed dalszym użyciem. Dużo wypadków spowodowanych jest przez niewystarczającą utrzymywane narzędzia elektryczne.**
- f) **Narzędzia do cięcia utrzymujcie ostre i czyste. Właściwie utrzymywane i naostrzone narzędzia do cięcia z mniejszym prawdopodobieństwem zahaczą o materiał lub zablokują się, a pracę z nimi można łatwiej kontrolować.**
- g) **Narzędzia elektryczne, akcesoria, narzędzia robocze itd. używajcie zgodnie z niniejszą instrukcją w taki sposób, jaki był podany dla konkretnego narzędzia elektrycznego, oraz ze względu na dane warunki pracy i rodzaj przeprowadzanej pracy. Używanie narzędzi elektrycznych do prowadzenia innych czynności, niż do jakich są przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.**
- 5) Serwis**
- a) **Naprawy waszych narzędzi elektrycznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną, która będzie używać identycznych części zamiennych. W taki sposób zostanie zapewniony tEN sam poziom bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego jak przed naprawą.**

Specjalne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

- a) **Podczas wykonywania czynności, gdy element mocujący może dotknąć ukrytych przewodów lub własnego przewodu zasilającego, narzędzie elektromechaniczne należy trzymać za odizolowane powierzchnie przeznaczone do trzymania. Dotyk elementu mocującego i przewodu pod napięciem może spowodować, że nie odizolowane metalowe części elektromechanicznego narzędzia będą pod napięciem, co może spowodować porażenie użytkownika prądem elektrycznym.**

Informacje o głośności i vibracjach

Wartości były zmierzone zgodnie z EN 62841.

Poziom ciśnienia akustycznego $L_{PA} = 78,33 \text{ dB (A)}$.

Poziom mocy akustycznej $L_{WA} = 83,99 \text{ dB (A)}$.

Niedokładność pomiaru $K = 3 \text{ dB (A)}$.

UWAGA! Podczas pracy powstaje hałas!
Należy używać środki chroniące słuch!

Poziom vibracji oddziałujących na ręce i ramiona $a_h = 18,88 \text{ m.s}^{-2}$. Niedokładność pomiaru $K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}$.

Podane parametry emisji (wibracja, hałas) zostały pomierzone zgodnie z warunkami pomiarowymi określonymi w normie EN 62841 i służą do porównywania urządzeń. Nadają się one również do tymczasowej oceny obciążenia vibracjami i hałasem podczas użytkowania.

Podane parametry emisji dotyczą głównych zastosowań elektro-narzędzi. Jeśli jednak narzędzie elektryczne zostanie użyte do innych zastosowań, z innymi narzędziami mocowanymi lub będzie nieodpowiednio konserwowane, może to znacznie zwiększyć obciążenie vibracjami i hałasem całej czasoprzestrzeni roboczej. W celu dokładnej oceny dla danej czasoprzestrzeni roboczej trzeba uwzględnić również zawarte w niej czasy biegu jalowego i czasy przerostu urządzenia. Może to znacznie zmniejszyć obciążenie w całym okresie czasu pracy.

Zastosowanie

Elektryczny klucz udarowy jest przeznaczony do śrubowania (dokręcania) lub odśrubowania (poluzowania) nakrętek i śrub z ląbką szesnastkątową, w mniejszym stopniu także z wykorzystaniem adaptera przejściowego AD-ASR 14 do wiercenia w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych wiertłami z uchwytem szesnastkątym.

Ze względu na niski ciężar klucz jest łatwy w użyciu i dobrze się nim manipuluje. To umożliwia jego wykorzystanie na liniach montażowych, w zakładach remontowych, na placach budowy, itp.

Za niewskazane użytkowanie ponosi odpowiedzialność użytkownik.

Zasada funkcjonowania

Wrzeciono (3) z narzędziem jest napędzane przez silnik elektryczny za pośrednictwem przekładni i sprężynowego mechanizmu udarowego.

Proces roboczy jest podzielony na dwie fazy:

1. Śrubowanie;
2. Dokręcanie.

Mechanizm udarowy zostanie uruchomiony, dopiero gdy połączenie śrubowe jest mocne – silnik jest obciążony.

Mechanizm udarowy w tej chwili zmienia moc silnika na równomierne udary obrotowe. Przy poluzowaniu śrub proces ten jest odwrotny.

Podwójna izolacja

Dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika nasze narzędzia są konstruowane tak, aby spełniały obowiązujące europejskie przepisy (normy EN). Narzędzia z podwójną izolacją są oznaczone międzynarodowym symbolem podwójnego kwadratu. Takie narzędzia nie mogą być używane a do ich zasilania wystarczy kabel z dwoma żyłami. Narzędzia posiadają ochronę przeciwzakłóceniową według normy EN 55014.

Montaż klamry do zawieszenia na pasku

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy odłączyć wtyczkę sieciową z gniazdka!

Umieść urządzenie na poziomej powierzchni (np. stół roboczy). Wolny koniec klamry do zawieszenia na pasku (4) odciągnij od siebie i włożyć w otwory przeznaczone do umieszczenia klamry (5) aż do oporu. Klamrę (4) możesz założyć na urządzeniu z prawej i z lewej strony rękojeści urządzenia. Uważaj na odwrotny montaż klamry (4). Ukieurunkowanie klamry (4) powinno być zgodne ze zdjęciem.

Po zamontowaniu klamry (4) sprawdź, czy zagięcie na wolnych końcach klamry prawidłowo weszło do rowków w otworach przeznaczonych do umieszczenia klamry (5) po przeciwnej stronie uchwytu maszyny.

Oddanie do użytku

Włączenie

Naciśnięciem przycisku wyłącznika (1) i jego stopniowym naciśnięciem można płynnie regulować obroty.

Wyłączenie

Zwolnieniem przycisku wyłącznika (1). Zatrzymanie wrzeciona jest przy biegu jałowym powolne i nie jest hamowane elektronicznie lub mechanicznie.

Niższa prędkość jest odpowiednia do naprowadzenia wkrętu/śruby do materiału. Wyższa prędkość jest odpowiednia do wprowadzenia wkrętu/śruby do materiału lub do wiercenia.

Uwaga! Długoterminowa okresowa manipulacja przedkościami nie jest zalecana. Może powodować uszkodzenie przełącznika.

Zmiana kierunku obrotów

Przełącznikiem kierunku obrotów (2) zmienia się kierunek obrotów:

- Naciskając od prawej do lewej - bieg prawy.
- Naciskając od lewej w prawo - bieg lewy.
- Przycisk w pozycji pośredniej – ochrona przed włączeniem.

Uwaga!

Jeśli chcesz zmienić pozycję przełącznika kierunku obrotów, naj-

pier sprawdź, czy przycisk wyłącznika znajduje się w położeniu podstawowym.

Uwaga:

Podczas pierwszego użycia narzędzia po zmianie kierunku obrotów może być początkowo słyszalne głośne kliknięcie. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza ono problemu.

Mocowanie narzędzi

Podczas zakładania narzędzi zawsze upewnij się, że nasadki zostały założone na wrzeciono (3) lub do adaptera przejściowego aż do oporu.

Wskazówki dot. używania

Załóż urządzenie na nakrętkę/śrubę tylko wtedy, gdy jest ono wyłączone.

Moment dokręcania zależy od czasu dokręcania. Maksymalny moment dokręcania wynika z momentów częściowych osiągniętych udarami. Maksymalny moment dokręcania zostanie osiągnięty po upływie czasu udarów około 6-10 s. Po tym czasie moment nie wiele wzrosnie, jednak dochodzi do znaczącego się nagrzewania mechanizmu udarowego.

Skutkiem nadmiernego nagrzewania dochodzi do dużego zużycia wszystkich części mechanizmu udarowego i smaru.

Z tego powodu należy określić czas dokręcania dla każdego wymaganego momentu. Osiągany moment dokręcania należy ciągle sprawdzać kluczem dynamometrycznym.

Rozróżniamy w użyciu dwa charakterystyczne typy połączeń:

Połączenie twardie:


Zaciśnięcie połączeniem śrubowym dwóch lub więcej, zazwyczaj metalowych części, które przy dokręcaniu nie sprężynują i nie deformują pod zakladanym ciśnieniem.

Połączenie miękkie:

Zaciśnięcie połączeniem śrubowym dwóch lub więcej części, z których co najmniej jedna jest z takiego materiału lub w takim wykonaniu, że pod zakladanym ciśnieniem deformuje się lub spręża.

Wymagany czas dokręcania zostanie określony z grubsza na podstawie załączonego wykresu. Klasa pewności śruby i nakrętki według normy ISO 898-1: 10,9.

M (Nm)

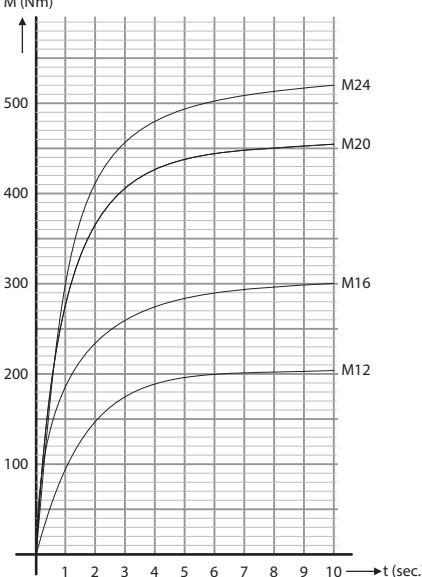

W zależności od typu i charakteru dokręcanych części każdy przypadek należy wyprowadzić osobno. Czas dokręcania dłuższy niż 10 s ma znakomity wpływ na zwiększenie momentu dokręcania.

Śruby o mniejszych rozmiarach mogą być dokręcane tylko po-
przez miękkie połączenia, przy czym czas dokręcania do moż-
liwego naruszenia śruby może być nawet krótszy niż 1 s. Czas
dokręcania w tych przypadkach nie miały przekroczyć 2–3 s.
 Przy zastosowaniu drążków skrętnych można dokręcać śruby od M8.

Przy poluzowaniu połączeń śrubowych (zardzewiałe śruby itd.) może dojść do tego, że nawet powyżej wymieniony mak. czas oddziaływania mechanizmu (10 s) będzie niewystarczający. W tych przypadkach należy pozostawić mechanizm, aby działał przerywanie, mniej więcej w cyklach 10 s bicia i 10 s praca jalowa do chłodzenia maszyny.

Konserwacja i serwis



Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Przed jakkolwiek manipulacją z ładowarką wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka!

- Otwory wentylacyjne osłony silnika nie mogą być zatkane.
- Wymiana kabla może być wykonywana tylko w specjalistyczny warsztacie elektrotechnicznym, który ma uprawnienia do wykonywania takiej pracy.

Po około 50 godzinach pracy należy wykonać następujące czynności:

- Kontrola długości szczotek. Szczotki krótsze niż 5 mm wymienić na nowe.
- Wymiana smaru w mechanizmie udarowym, przekładniach i łożyskach.



Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo przed porażeniem prądem elektrycznym i zachowania klasy ochronności, wszystkie prace konserwacyjne i serwisowe, które wymagają demontażu obudowy maszyny, muszą być przeprowadzane tylko w uprawnionych warsztatach!

Aktualną listę uprawnionych warsztatów można znaleźć na naszej stronie internetowej www.narex.cz w sekcji „Service centers”.

Akcesoria

Akcesoria zalecane do stosowania z tym narzędziem to powszechnie dostępne akcesoria użytkowe dostępne w sklepach z ręcznymi narzędziami elektrycznymi.

Wrzeciono maszyny jest wyposażone w sworzeń zapadki, który umożliwia bezpośrednie zaczepienie nasadek (kluczy nasadowych) i nie wymaga wykorzystania innych systemów mocowania (O-ring, kolek zabezpieczający, łącznik druciany).

Do wiercenia lub drobnych zastosowań śrubowych w drewnie i plastiku zawsze należyłożyć na wrzeciono adapter przejściowy AD-ASR 14, który pozwala na używanie akcesoriów (wiertła, uchwyty bity, przedłużone bitów, nasadki zatrzaskowe) z uchwytem sześciokątnym E6.3.

Składowanie

Zapakowane narzędzie można składować w suchym miejscu bez ogrzewania, gdzie temperatura nie obniży się poniżej -5 °C.

Nie zapakowane narzędzie należy składować tylko w suchym miejscu, gdzie temperatura nie obniży się poniżej +5 °C i gdzie nie występują nagłe zmiany temperatury.

Recykling

Narzędzia elektryczne, akcesoria i opakowania powinny być oddane do utylizacji nieszkodliwej dla środowiska.

Tylko dla krajów UE:

Nie wyrzucać narzędzi elektrycznych do odpadu komunalnego!

Według dyrektywy europejskiej 2002/96/WE o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej przepisów wykonawczych w krajowej legislaturze skasowane rozebrane narzędzia elektryczne muszą być gromadzone do ponownego wykorzystania w sposób przyjazny dla środowiska.

Gwarancja

Na nasze narzędzia udzielamy gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne według przepisów prawnych danego kraju, ale minimum na okres 12 miesięcy. W państwach Unii Europejskiej termin gwarancji wynosi 24 miesiące w przypadku wyłącznie prywatnego użytkowania (potwierdzone fakturą lub kwitem dostawy).

Na ogniwa akumulatorowe jest gwarancja 6 miesięcy.

Szkody wynikające z naturalnego zużycia, przeciążenia, nieprawidłowego obchodzenia się, ew. szkody z winy użytkownika lub w wyniku używania niezgodnie z instrukcją obsługi lub szkody, które były znane w chwili zakupu, nie są objęte gwarancją.

Reklamacje mogą zostać uznane wyłącznie wtedy, jeżeli narzędzie zostało w nie rozebranym stanie zaślane z powrotem do autoryzowanego serwisu NAREX. Należy dobrze schować instrukcję obsługi, oraz dowód kupna. Zawsze obowiązują dane aktualne warunki gwarancji producenta.

Uwaga

Ze względu na stałe prace badawcze i rozwojowe zastrzega się możliwość zmian zamieszczonych tu danych technicznych.

Deklaracja zgodności

Oświadczamy, że urządzenie to spełnia wymagania następujących norm i dyrektyw.

Bezpieczeństwo:

EN 62841-1; EN 62841-2-2

Dyrektiva 2006/42/EC

Kompatybilność elektromagnetyczna:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62233

Dyrektiva 2014/30/EU

RoHS:

Dyrektiva 2011/65/EU

Miejsce przechowywania dokumentacji technicznej:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Republika Czeska



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski
Osoba upoważniona
do reprezentowania spółki
01. 08. 2017

Elektromos ütvecsavarozó ESR 500

Eredeti használati útmutató (HU)

Tartalom

Gép leírása.....	30
Általános biztonsági utasítások	30
Műszaki adatok.....	30
Különleges biztonsági szabályok.....	31
Zajszintre és rezgésre vonatkozó információk.....	31
Használat	32
Működés leírás.....	32
Kettős szigetelés	32
Övcsat rögzítése	32
Üzembehelyezés.....	32
Használati utasítások.....	32
Karbantartás és szerviz	33
Tartozékok	33
Raktározás.....	33
Újrahasznosítás.....	33
Garancia	33
Megfelelősségi nyilatkozat	33

Gép leírása

- 1Fordulatszám szabályozós kapcsoló nyomógomb
- 2Forgásirányváltó kapcsoló
- 3Orsó – $\frac{1}{2}$ " szerszámfelfogó csong golyós retesszel
- 4Övcsat
- 5Övcsat rögzítőpont

Műszaki adatok

Típus	ESR 500
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50–60
Fogyasztás (W)	480
Üresjárati fordulatszám(min^{-1})	0–2 600
Ütésszám (min^{-1})	0–3 000
Maximális behúzónyomaték (Nm)	570
Használat terjedelme:	
Metrikus csavarok	M10–M22*
Facsavarok ø max. (mm)	8
Fúrás ø max. (mm):	fémbe fába
Orsó	$\frac{1}{2}$ " négyzet golyós retesz
Orsóba rögzítés	
Tömeg (kg)	1,52
Védelmi osztály	II / II

* Megfelelő torziós rudak használata mellett M8 méretű csavarokhoz is használható

Általános biztonsági utasítások



VESZÉLY! Figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót és a biztonsági előírásokat. Az alábbi biztonsági és használati utasítások be nem tartása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos személyi sérüléshez vezethet.

A használati útmutatót későbbi felhasználásokhoz is örizze meg.

A következő figyelmezettő utasításokban szereplő „elektromos kéziszerszám” kifejezés alatt hálózati vezetéken keresztül az elektromos hálózatról vagy akkumulátorról táplált (elektromos hálózattól független) elektromos kéziszerszámon kell érteni.

1) Biztonságos munkakörnyezet

a) A munkahelyet **tartsa tisztán és biztosítja a megfelelő világítást**. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely baleset forrása lehet.

b) **Az elektromos kéziszerszámmal ne dolgozzon robbanásveszélyes helyen (gyűlékony folyadékok és gázok közében, vagy poros levegőjű helyen).** Az elektromos szer-

számban keletkező szikrák a port vagy a robbanásveszélyes anyagokat berobbanthatják.

c) **Az elektromos kéziszerszám használata közben a gyerekkel és az illetéktelen személyeket tartsa távol a munkahelytől.** Ha megszavarják a munkájában, akkor elvesztheti az uralmát az elektromos kéziszerszám felett.

2) Elektromos biztonság

a) A csatlakozódugó csak a dugónak megfelelő hálózati aljzathoz csatlakoztassa. A csatlakozódugót átalakítani és megbontani tilos. A földeléses csatlakozódugót csak közvetlenül a földeléses aljzathoz szabad csatlakoztatni (elágazó használata tilos). Az áramütések elkerülése érdekében csak sértetlen csatlakozódugóval, és a dugónak megfelelő aljzatról üzemeltesse a kéziszerszámot.

b) **Ügyeljen arra, hogy a teste ne érjen hozzá földelt tárgyakhoz (fűtéscsövekhez, radiátorhoz, tűzhelyhez, hűtőszekrényhez stb.).** Amennyiben a teste le van földelve, nagyobb az áramütés kockázata.

c) **Az elektromos kéziszerszámot ne tegye ki eső vagy nedvesség hatásának.** Az elektromos kéziszerszámba kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.

- d) A hálózati vezetéket ne használja más célokra. A csatlakozódugó tilos a vezetéknél fogva kihúzni az aljzatból, a műveletben fogja meg a csatlakozódugót. A készüléket ne húzza és ne mozgassa a hálózati vezetéknél megfogva. A hálózati vezetéket tartsa kellő távolságra a forró alkatrészektől, olajos tárgyaktól és éles sarkotkól, valamint a gép mozgó részeitől. A sérült vagy összetekeredett hálózati vezeték balesetet okozhat.
- e) A szabadban végzett munkákhoz csak hibátlan, és a szabadban való munkákra alkalmás hosszabbítót használjon az elektromos kéziszerszámon. A szabadteri használatra készült hosszabbító alkalmazásával csökkentheti az áramütés kockázatát.
- f) Amennyiben az elektromos kézszüleket nedves, vizes helyen használja, akkor azt áram-védőkapcsolóval (RCD) védett hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Az áram-védőkapcsoló (RCD) használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- 3) Személyi biztonság**
- a) Az elektromos kéziszerszám használata közben legyen figyelmes, jól gondolja át mit fog csinálni, koncentráljon a munkára, a cselekedeteit pedig józan megfontolások vezéreljék. Az elektromos kéziszerszámot ne használja ha fáradt, alkoholt vagy kábítószeret fogyasztott, vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszám használata közbeni pillanatnyi tigyelemtelenség komoly balesetek forrása lehet.
- b) Munka közben használja a munkavédelmi eszközöket. Munka közben minden viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám jellegétől függő munkavédelmi eszközök (például légszűrő maszk, csúszásigátható védőcipő, fejvédő sisak, fűlvédező stb.) előírásszerű használataval csökkentheti a balesetek kockázatokat.
- c) Előzze meg a véletlen gépendításokat. Az elektromos kéziszerszám mozgatása során a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból, az újját pedig vegye le a főkapcsolóról. Ha az elektromos kéziszerszám mozgatásakor az újja a főkapcsolón marad, akkor a hálózathoz történő csatlakoztatáskor véletlenül elindulhat a gép, ami súlyos sérülést is okozhat.
- d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt abból távolítsa el a beállításhoz szükséges szerszámokat és kulcsokat. A forgó gépre színben maradt kulcs vagy más tárgy súlyos balesetet okozhat.
- e) Csak biztonságosan elérhető távolságban dolgozzon a géppel. Munka közben álljon stabilan és biztonságosan. Iggy jobban oda tud figyelni a kéziszerszámmal végzett munkára a váratalan helyzetekben is.
- f) Viseljen megfelelő munkaruhát. Forgó gépek használata esetén ékszeret, laza ruhát viselni tilos. Ugyeljen arra, hogy a haja, a ruhája, vagy a kesztyűje ne kerülhessen a forgó alkatrészek közelébe. A laza ruhát, a lógó ékszeret, vagy a hosszú hajat a gép forgó alkatrészei elkapthatják.
- g) Amennyiben a géphez lehet forgácsgyűjtőt, vagy por- és forgácselszívót csatlakoztatni, akkor ezt megfelelően csatlakoztassa az elektromos kéziszerszámon. Az elszívó és forgácsgyűjtő alkalmazásával védekezhet a por okozta kocaiatokkal szemben.
- 4) A elektromos kéziszerszám használata és karbantartása**
- a) Az elektromos kéziszerszámot ne terhelje túl. A munka jellegének megfelelő elektromos kéziszerszámot használjon. A megfelelőn kívülhasztott elektromos kéziszerszám biztosítja a rendeltetésének megfelelő biztonságot és hatékonyságot.
- b) A meghibásodott főkapcsolójú elektromos kéziszerszámot ne használja. A hibás főkapcsolóval rendelkező elektromos kéziszerszám használata veszélyes, a készüléket meg kell javítani.
- c) Beállítás, tartozékcseré, karbantartás, vagy a kéziszerszám lehelyezése előtt a gép csatlakozódugóját húzza ki az aljzatból (illetve vegye ki az akkumulátort). Ezell megakadályozhatja a véletlen gépendítést az ilyen jellegű munkák végrehajtása közben.
- d) A használaton kívüli elektromos kéziszerszámot gyerekekkel, valamint a használati utasítást nem ismérő személyektől elzárva tárolja, és ezeknek ne engedje a gép kezelését sem. Az elektromos kéziszerszám hozzá nem értő kezében veszélyes lehet.
- e) Az elektromos kéziszerszámot tartsa karban. Az elektromos kéziszerszámot, a működtető és mozgó részeit, a burkolatokat és a védelmi elemeket a használataba vétel előtt ellenőrizze le. Sérült, repeat, vagy rosszul beállított és a szabályszerű működését zavaró hibákkal rendelkező géppel dolgozni tilos. A sérült és hibás kéziszerszámot az újbóli használataba vétele előtt javítassa meg. A karbantartások elmulasztása és elhangyolása balesetet okozhat.
- f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott és leélezett vágószerszámokkal jobb a megmunkálás hatékonysága, és kisebb a kockázata a vágószerszám leblokkolásának.
- g) Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat és vágószerszámokat csak a használati utasítás előírásai szerint, valamint a rendeltetésének megfelelő módon, továbbá az adott munkakörülményeket és a munka típusát is figyelembe véve használja. A rendeltetéstől eltérő géphasználat veszélyes és váratlan helyzeteket hozhat létre.
- 5) Szerviz**
- a) Az elektromos kéziszerszám javítását bizza márka- vagy szakszervizre, a gép javításához csak eredeti alkatrészeket szabad felhasználni. Csak így biztosítható az elektromos kéziszerszám biztonságának az eredeti módon való helyreállítása.

Különleges biztonsági szabályok

- a) A szerszámot kizárolag a szigetelt tartófelületeknél fogva tartsa, amennyiben olyan munkát végez, amelynek során a befogott szerszám elektromos vezetékehez, vagy a kézszülek saját erőátviteli bélhéhez érhet. Feszültség alatt lévő vezetékehez érve a szerszám fémrészei is áram alá kerülhetnek, ami áramütés veszélyét jelenti.

Zajszintre és rezgésre vonatkozó információk

Az értékeket az EN 62841 szabvány szerint mértük meg.

Zajnyomás szintje L_{PA} = 78,33 dB (A).

Zajteljesítmény szintje L_{WA} = 83,99 dB (A).

Mérési pontatlanság K = 3 dB (A).

FIGYELEM! A gép használata közben zaj keletkezik.

Munka közben használjon fülvéddőt!

Az rezgésérték (három irányban mért vektorok eredője) a_h = 18,88 m.s⁻².

Mérési pontatlanság K = 1,5 m.s⁻².

A feltüntetett rezgés és zajszint értékeit az EN 62841 szabványban megadott feltételek szerint mértük, és az elektromos kéziszerszámok összehasonlításához használhatók fel. Ezen kívül felhasználhatók az elektromos kéziszerszám okozta rezgés- és zajterhelések előzetes kiértékeléséhez.

A feltüntetett rezgés és zajszint értékek az elektromos kéziszerszám fő felhasználására vonatkoznak. Más felhasználás, vagy egyéb szerszám befogása, illetve a karbantartások elhangyolása esetén, a gép okozta rezgés- és zajterhelések jelentős mértékben megnöhetnek a munkaidő alatt.

A munkaidő alatt a dolgozott érintő zaj- és rezgésterhelések pontos megállapításához figyelembe kell venni a gép üresjáratú idejét és a gép kikapcsolásának az időtartamát is. Ez a munkaidő alatti teljes terhelés jelentős csökkenését eredményezheti.

Használat

Az elektromos ütvecsavarhúzó hatfejű csavaranyák és csavarok becsavarozására (mehghúzárá) vagy kicsavarozására (fellazítására) használható, szükség esetén az AD-ASR 14 átmennő adapter használatával fűrásra is, hatszögletű száró fűrőkkal fába, fémbe és műanyagokba.

Kis tömegének köszönhetően az ütvecsavarhúzó kezelése nem igényel nagy fizikai erőt, mozgatása könnyű, ami használatát lehetővé teszi szerelősrökon, javítóüzemekben, építkezésekben, stb. A nem előírt használatért felhasználó felelős.

Működés leírás

Az orsót és a befogott szerszámon (3) fogaskérék áttételével és rugós út szerkezetén keresztül elektromotor hajtja meg.

A munkafolyamat két fázisból áll:

1. Csavarozás;
2. Meghúzás.

Az ütőszervezet a csavar becsavarozása után, a motor nagyobb terhelésnél lép működésbe.

Ekkor az ütőszervezet a motor forgatónyomatékát egyenletes forgó ütére alakítja. A csavarok fellazításánál ez a folyamat fordított.

Kettős szigetelés

A felhasználó maximális biztonságá érdekében szerszámainkat úgytervezük meg, hogy megfeleljenek az érvényben levő európai előirásoknak (EN szabványoknak). A dupla szigeteléssel rendelkező szersámk a dupla négyzet alakú nemzetközi jelzéssel vannak megjelölve. Az ilyen szersámkat nem szabad földelni és áramellátásukhoz elég a két eres kábel. A szersámk a EN 50114 szabvány szerint árnyékolta.

Övcsat rögzítése

Figyelem! Elektromos áramütés veszélye. A gépen végzett bármiménű beavatkozás előtt távolítsa el a gép tárvezetékét a hálózati aljazatból!

A gépet helyezze vízszintes, sima felületre (pl. munkaasztalra). Az övcsat szabad végeit (4) húzza el egymástól és a végeket nyomja be az övcsat rögzítőpontjába (5) ütközésig. Az övcsatot (4) a gép bal- és jobb oldaláról is rögzítheti. Ügyeljen, nehogy fordítva rögzítse az övcsatot (4). Az övcsat irányának (4) az ábra szerint kell lennie. Az övcsat rögzítése után (4) ellenőrizze, hogy az övcsat szabad végein levő hajlítás helyesen bekattanat-e az övcsat rögzítőpontjában (5) levő melyedésekhez a gép markolatának ellenkező oldalán.

Üzembehozatal

Bekapcsolás

A kapcsoló (1) megnagyításával és fokozatos nyomásával folyamatosan szabályozható a gép fordulatszáma.

Kikapcsolás

Felengedi a nyomógombot (1). A gép üresjárata esetén az orsó leállása sem elektromos, sem mechanikus módon nincsen fékezve. Az alacsonyabb fordulatszám a fasavar/csavar anyagba vezetésére szolgál. A magasabb fordulatszám a fasavar/csavar anyagban meghúzássára, vagy fűrásra szolgál.

Figyelem! Nem ajánlott a sebesség tartós, rendszeres változtatása. A kapcsoló meghibásodásához vezethet.

Forgásirány változtatás

A forgásirányt az irányváltó kapcsolóval (2) lehet változtatni:

- Jobbról balra benyomva – jobbos forgás.
- Balról jobbra benyomva – balos forgás.
- Nyomógomb középállása – bekapsolás védelem.

Figyelem!

A forgásirány változtatása előtt győződjön meg róla, hogy a kapcsoló nyomógomb alapállásban van.

Megjegyzés:

A szersámk forgásirány változtatás utáni első használatakor előfordulhat hangos kattanás. Ez normális jelenség és nem jelez semmi hibát.

dulhat hangos kattanás. Ez normális jelenség és nem jelez semmi hibát.

Szerszám befogatás

A szersámk befogatásánál minden esetben ügyeljen arra, hogy szerszámfejek az orsóra (3) vagy átmenő edapterre ütközésig legyenek feltoltva.

Használati utasítások

A gépet a csavaranyára / csavarra csak álló helyzetben helyezze rá.

A meghúzási nyomaték a meghúzás idejétől függ. A maximális meghúzási nyomaték az egyes ütő nyomatékok összege. A maximális meghúzási nyomaték kb. 6–10 másodperc időtartamú ütések után érjük el. Ezt követően a meghúzási nyomaték már csak jelentéktelenül növekedik, viszont erősen melegedik az ütőszervezet.

A túlzott melegedés következménye az ütőszervezet összes részének túlzott elhasználódása és a megnyövedetk kenőszín fogyasztás.

A meghúzási időt mindenkoruk meghúzási igényhez külön kell meghatározni. Az elérte meghúzási nyomaték nagyságát folyamatosan ellenőrizzük nyomatékkulccsal.

A felhasználás során két jellemző kötésfajtát különböztetünk meg:

Kemény kötés:


Kettő, vagy több, általában fém alkatrész csavarkötése, a meghúzás után már nem rúgózik és az összehúzás nyomásától nem deformálódnak a rögzített részek.

Lágy kötés:

Kettő, vagy több alkatrész csavarkötése, ahol legalább az egyik alkatrész olyan anyagból van, amely a kifejtett nyomástól deformálódik, vagy rúgózik.

A szükséges meghúzási időt hozzávetőlegesen a mellékelt diagram segítségével lehet meghatározni. A csavar és csavaranya szilárdsgási osztálya az ISO 898-1 szabvány szerint: 10,9.

M (Nm)

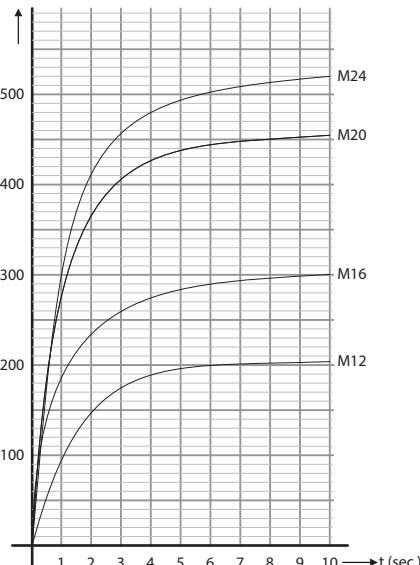

A meghúzott alkatrészek fajtája és jellege szerint minden eset külön próbál igényel. A 10 másodpercnél hosszabb meghúzási idő csak jelentéktelenül növeli a meghúzási nyomatékot.

Kisebb átmérőjű csavarokat csak lágy kötések esetén lehet a géppel meghúzni, miközben a meghúzási idő a csavar le-

hetséges megkárosodásáig akár 1 másodprecnél is rövidebb lehet. A meghúzási idő ezekben az esetekben ne lépje túl a 2-3 mp-t.

Megfelelő torzíós rudak használata mellett M8 méretű csavarokhoz is használható.

Csavarkötések fellazításánál (berozsdásodott, stb.) előfordulhat, hogy a feltüntetett max. idő (10 mp) sem lesz elegendő. Ezekben az esetekben a szerkezetet megszakításokkal kell használni, kb. 10 mp-es ütés ciklusokat 10 mp-es üresjárottal kell váltani a gép hűtéseinél érdekkében.

Karbantartás és szerviz

Figyelem! Áramütés veszélye! Az akkumulátortöltőn végzett bármilyen munka előtt húzza ki a vezetéket a hálózati aljzatból.

- A motor szellőzőnyílásai eldugulhatnak.
- Az elektromos vezetékek cseréjét, csak ezekre a tevékenységekre feljogosított szakműhely végezheti.

Kb. 50 üzemóra után a következő karbantartási munkákat kell elvégezni:

- Ellenőrizni a szénkefék hosszát. Az 5 mm-nél rövidebb szénkefék útakra cserélni.
- A kenőszír cseréje az ütőszerekben, áttételekben és csapágakban.

Figyelem! Az áramütések elkerülése, valamint a kettős szigetelés megfelelő működésének a megőrzése érdekében a készülék burkolatának a megbontásával járó karbantartási és szelrései munkákat a gépen csak márkaszerviz végezheti el!

A márkaszervizek aktuális jegyzékét a www.narex.cz honlapon a „Szervizek” hivatkozás alatt találja meg.

Tartozékok

A géphez ajánlott tartozékok és fogyóeszköz jellegű tartozékok könnyen elérhetőek a kezi elektromos szerszámokat árusító üzletekben.

A gép orsója golyós retesszel elláttott, mely lehetővé teszi a behúzó eszközök (fejek) közvetlen rögzítését és nem igényel más rögzítő rendszert (O-gyűrű, biztosító csapszeg, fémrúgós biztosító).

Fűrászhoz, vagy fa és műanyag alkatrészekben végzett kisebb munkáknál, az orsóra fel kell helyezni az AD-ASR 14 átmennő adaptert, mely lehetővé teszi a tartozékok használatát (fürörök, bittartók, bithosszabbító, hosszabbítóadapterek) hatszögű E6.3 felfogató csonkkal.

Raktározás

A becsomagolt gép olyan fűtés nélküli száraz raktárban tárolható, ahol a hőmérséklet nem süllyed -5°C alá.

A becsomagolatlan gépet csak olyan száraz raktárban tárolja, ahol a hőmérséklet nem süllyed $+5^{\circ}\text{C}$ alá és amely nincs kitéve hirtelen hőmérsékletváltozásoknak.

Újrahasznosítás

Az elektromos szerszámokat, azok tartozékait és csomagolását a környezetkímélő újrahasznosításra kell átadni.

Csak az EU tagállamaira vonatkozóan:

Az elektromos szerszámokat ne dobja a háztartási hulladékba!

A 2002/96/EK európai rendelet szerint, mely az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól, valamint annak nemzeti jogszabályokba való általitetéséről szól, a nem hasznosítható elektromos berendezéseket szét kell szedni és össze kell gyűjteni a környezetkímélő újrahasznosítás céljából.

Garancia

Gépeink esetében az adott ország jogszabályainak megfelelő, azonban legkevesebb 12 hónapos garanciát nyújtunk az anyaghibákra vagy gyártási hibáakra. Az Európai Unió tagállamaiban a garanciális idő a kifejezetten magánjellegű használat esetében (számlával vagy szállítólevéllel bizonyítva) 24 hónap.

A garancia nem vonatkozik a természetes elhasználódásból, túlterhelésből, helytelen használatból eredő hibákra, ill. a felhasználó által okozott vagy a használati útmutatótól eltérő használatból eredő károkra, vagy olyan károkra, amelyek a vásárláskor ismertek voltak. Reklamáció csak akkor ismerhető el, ha a gép összeszerelt állapotban kerül vissza a forgalmazóhoz vagy a NAREX márkaszerviz központjhoz. Jól örizzé meg a használati utasítást, a biztonsági utasításokat, a pótalkatrészek jegyzékét és a vásárlást igazoló dokumentumot. Egyébként minden gyártó adott aktuális garanciális feltételei érvényesek.

Megjegyzés

A folyamatos gépmodernizálás és a technológia fejlesztések miatt a fenti műszaki adatokat előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatjuk.

Megfelelősségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a következő szabványoknak és irányelvnek.

Biztonság:

EN 62841-1; EN 62841-2-2

2006/42/EC irányelv

Elektromágneses kompatibilitás:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62233

2014/30/EU irányelv

RoHS:

2011/65/EU irányelv

A műszaki dokumentáció tárolásának a helye:

Narex s.r.o., Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Cseh Köztársaság



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Maciej Stajkowski

Ügyvezető igazgató

2017.08.01.





Aktuální seznam autorizovaných servisů naleznete na našich webových stránkách www.narex.cz v sekci „**Servisní místa**“.

Aktuálny zoznam autorizovaných servisov nájdete na našich webových stránkach www.narex.cz v sekci „**Servisné miesta**“.

The current list of authorized service centres can be found at our website www.narex.cz, section “**Service Centres**”.

La lista actual de los centros de servicio autorizados se puede encontrar en nuestro sitio web www.narex.cz en la sección «**Puntos de servicio**».

Действующий список авторизованных сервисных мастерских можно найти на нашем сайте www.narex.cz в части «**Сервисные мастерские**».

Aktualną listę uprawnionych warsztatów można znaleźć na naszej stronie internetowej www.narex.cz w sekcji „**Miejsca serwisowe**”.

A márkaszervíz aktuális jegyzékét www.narex.cz honlapon a „**Szervizek**” hivatkozás alatt találja meg.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobní číslo	Datum výroby	Kontroloval
Prodáno spotřebiteli	Dne	Razítko a podpis
ZÁRUČNÍ OPRAVY		
Datum		Razítko a podpis
Převzetí	Předání	

Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Czech Republic

Tel.: +420 645 471–2; +420 645 227

Fax.: +420 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz

www.narex.cz

